

1. 概述

1-1 简介

PT650D 称重显示器是一种多用途称重显示器, 它拥有的许多特殊性能在过去只有一些昂贵之仪表才有. PT650D 适用于一般工业及商业用途的台秤、地秤、容器秤及汽车衡, 也可用于吊秤.

1-2 有关术语

倍数 :

倍数是用来确定小数点位置或加在读数后零的个数.

例如 : 如果读数为 234, 则

倍数	显示器显示
100	23400
10	2340
1	234
.1	23.4
.01	2.34
.001	.234
.0001	.0234

分度间距 :

指显示间距与倍数之比例. 分度间距数值只能选择数值 1、2、5 中的其中一个.

显示间距 :

指显示器上相连两个读数之间的差值, 亦称为分度值.

激励电压 :

指由显示器提供用以驱动电阻应变式传感器的电压.

电阻应变式传感器 :

电阻应变式传感器是一种将所受力或重量转换成电压的部件.

每个电阻应变式传感器包括两个部分:

第一部分是根据所受力大小而线性变形的金属部件 — 俗称弹性体.

第二部分是可根据弹性体的变形大小而改变其电阻的应变片.

电阻应变式传感器输出比率：

指从电阻应变式传感器输出的电压与激励电压的比率，亦称该电阻应变式传感器的输出灵敏度。

最大量程：

指为称重显示器设计（略去小数点后）可显示的最大数值。

分辨率：

指最大量程与显示间距之比例。

自重：

指能使电阻应变式传感器产生输出电压的承载器本身的重量。

秤量间距：

指称重显示器对秤的承载器上单位标准重量变化所显示之数值，也即俗称的量程。

1-3 特点

- 可用于所有电阻应变式测力与称重传感器；
- 采用微处理器控制操作；
- 选用清晰稳定的 13mm 6 位 LED 数码管显示；
- 可选择显示毛重及净重；
- 显示之重量可选用如下不同的分度间距：1, 2, 5, 10, 20 或 50；
- 超载时显示 "O.L"；
- 可选择 4 个小数点位置；
- 自动零位跟踪；
- 轻触式按键自动去皮；
- 采用 Delta-Sigma 方法；
- 内部分辨率为 16,000,000；
- 最大显示分度数为 300 至 10,000 分度；
- 采样速度大约为每秒 200 次；
- 接通电源时具有自我诊断功能；
- 可使用软件进行功能设定；
- 外部设有开关作为保护参数设定和调校；
- 可选配之接口板：
 - 标准 RS232 或 RS485 资料输出接口；
 - 高低限位输出接口（光耦输出，耐压 80VDC, 300mA）；
 - 并行 BCD 资料输出接口；
 - 或模拟输出接口；
- 可选软件：单一物料配料选件。

2. 技术规格

2-1 一般规格

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. 电源 | : | 交流电 110V, 220V \pm 10%,
50/60 赫兹 (出厂前指定) |
| 2. 消耗功率 | : | 9 瓦 |
| 3. 工作温度 | : | 从 -5°C 到 50°C (23°F 到 122°F) |
| 4. 湿度 | : | 90% 相对湿度 (无凝结水) |
| 5. 重量 | : | 大约 0.45 kg |

2-2 数字部份

- | | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| 1. 数字显示 | : | 6 位 LED 数码管 |
| 2. 数字高度 | : | 13mm |
| 3. 指示灯号 | : | 显示毛重, 净重, 零位, 重量变动
及重量单位 (公斤或吨) |
| 4. 负数显示 | : | 最左边的数字显示 "-" 号 |
| 5. 超载显示 | : | 显示 "O.L" |
| 6. 显示范围 | : | 由 500 至 100,000 |
| 7. 显示分度间距 | : | 1, 2, 5, 10, 20 或 50 |
| 8. 小数点位置 | : | 可选择 4 个不同位置 |

2-3 模拟部份

- | | | |
|-------------|---|---|
| 1. 适用之传感器类型 | : | 适用于所有电阻应变式测力与称重传感器 |
| 2. 传感器输入电压 | : | 直流电 10V \pm 5%, 最多可供电 150 毫安 |
| 3. 输出灵敏度 | : | 0.5 μ V/格至 200 μ V/格 |
| 4. 输入阻抗 | : | 在 500VDC 时, 每个端子之间阻抗大于
100M Ω |
| 5. 零位可调电压范围 | : | 由 0.05 毫伏到 15 毫伏 |
| 6. 量程稳定度 | : | 读数之 \pm 8ppm/K |
| 7. 零位稳定度 | : | \pm (0.4微伏 \pm 0.006%初始零位偏移电压) /K |
| 8. 非线性误差 | : | 不大于满刻度之 0.005% |
| 9. 采样方法 | : | Delta-sigma 方法 |
| 10. 采样速率 | : | 最高每秒 200 次 |
| 11. 内部分辨率 | : | 16,000,000 |
| 12. 最大显示分度数 | : | 10,000 分度 |
| 13. 比较周期 | : | 约每秒 200 次 |

14. 耐压 : 在输入端 (包括共点端、大地、光电耦输出端、模拟输出端或 BCD 输出端) 之间, 每两个端子之间在1分钟内的耐压为直流500伏. 在电源输入端 (包括共点端、大地、光电耦输出端、模拟输出端或 BCD 输出端) 之间, 每两个端子之间在1分钟内的耐压为交流 1500伏.

选配件 :

15. 模拟输出或BCD输出 : 0~5V, 可选 0~20mA 或 4~20mA, 并行 BCD 输出.
16. 标准通讯板 : RS232 通讯板或 RS485 通讯板
17. 控制输出 : 4 位光耦输出板

2-4 串行 RS232/RS485 资料输出接口(选配件)

- 1) 通讯板 : 输出采用串行 EIA-RS232 / RS485 标准(选配件)

- 2) 讯号形式 : 资料位数 = 7
 校验位 = 1 (偶数)
 终止位 = 1
 编码标准 = ASCII 码
 波特速率 = 2400, 4800, 9600, 19200 波特
 结束码 = CR/LF

- 3) RS232 / RS485 操作模式


- a) 指令模式: 当输入端 RXD 收到来自 RS232/RS485 指令后, 显示器才会采取适当反应, 资料才会输出.

输入指令:	READ<CR><LF>	表示要求输出所显示之数值
	TARE<CR><LF>	设置皮重
	KEY<CR><LF>	现在的按键情况
	ZERO<CR><LF>	零位数值

例如: 将 READ<CR><LF> 用 ASCII 编码表示, 则为 (52H, 45H, 41H, 44H, 0DH, 0AH)

- b) 连续模式: 在这种形式下, 资料会自动不断输出而不需输入指令.

4) 资料格式：

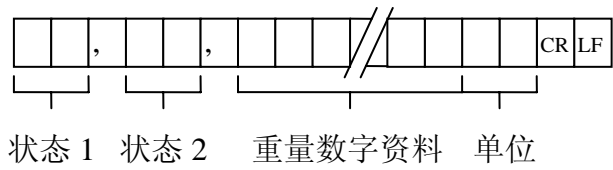

状态 1:

OL = 超过载荷
ST = 稳定显示
US = 不稳定显示

状态 2:

NT = 净重
GS = 毛重


重量数字资料：

重量数字资料共包括 8 位字符，数字从 0 到 9，
符号有：负号 "-", 正号 "+", 空位 " " 和小数点.


单位：

kg = 公斤
t = 吨

5) 输出接口与电路图

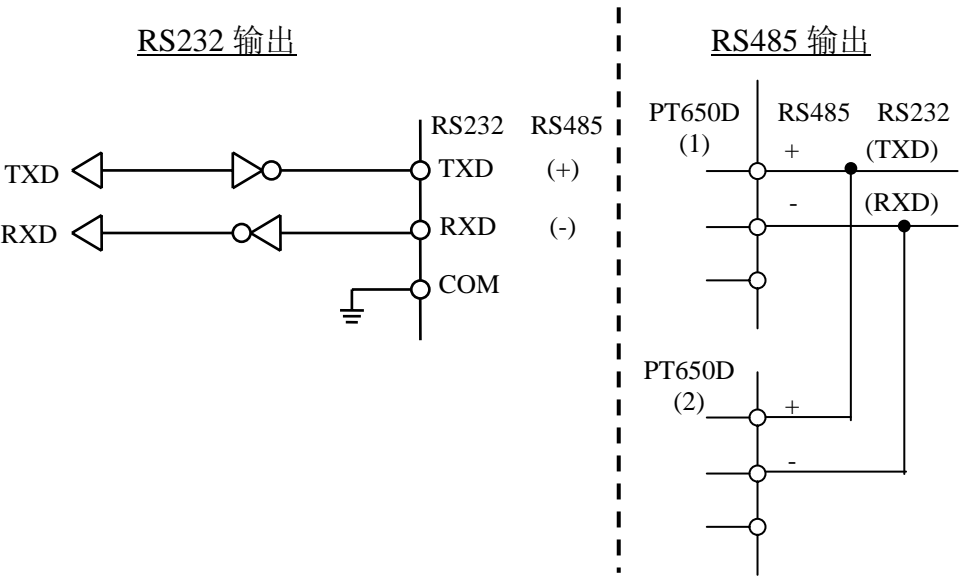

6) RS485 通讯连线

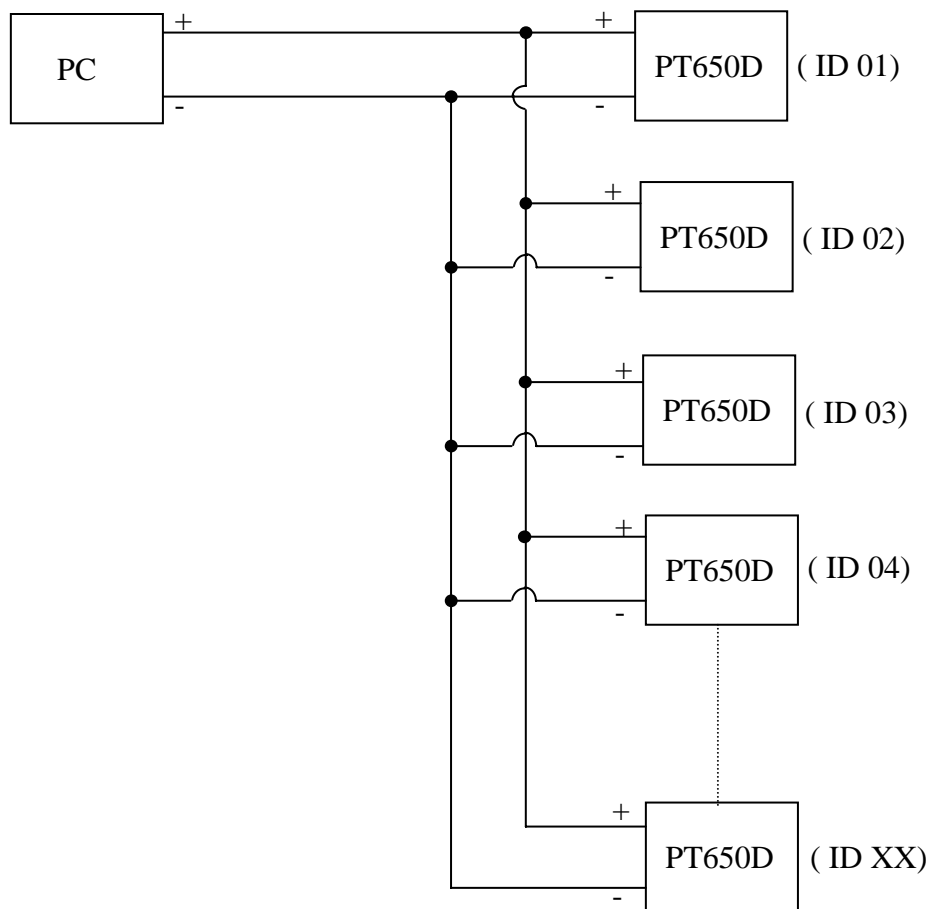

注：ID 为“XX”的仪表，主板上 ST62 (TERMINATER)必须处于“ON”状态，实质为给通讯口终端并上一个 200 欧姆的阻抗匹配电阻。

2-5 高低限位输出接口(选配件)

- 1) 限位输出 : 高高, 高, 低, 低低共 4 个输出
- 2) 最大容量 : 80V, 300mA 直流

2-6 BCD 输出接口(选配件)

- 1) BCD 输出方式 : 并行 BCD 输出
- 2) BCD 输出电平 : TTL 或 开集极

2-7 模拟输出接口(选配件)

- 1) 模拟输出方式 : 0~5V/0~20mA/4~20mA
- 2) 选用 0~20mA/4~20mA 之模拟输出接口板时，激励电压之电流输出降低至120mA.

2-8 输入接口(内置)

- 1) 输入控制 : IN1, IN2, IN3 共 3 个输入
- 2) 输入方式 : 无源开关
- 3) 输入接触时间 : 30 毫秒

3. 操作

3-1 一般说明

不要将 PT650D 安装在阳光直射处, 并须避免突然之温度变化、振动或被风吹。

当温度大约为 20℃ 或 68°F , 相对湿度约为 50% 时, 可获得最佳之性能。通过电源线将 PT650D 后端接地, 并保证接触良好。不得将地线接至其它设备的地线。

模拟输入或输出讯号对电子噪音敏感。不得将这些模拟输入或输出讯号之电线与交流电源线结扎在一起, 因为这样可能造成干扰。请将这些电线远离交流电源, 并尽量缩短所有电线或同轴电缆的长度。

如果当地交流电供应有超过 $\pm 10\%$ 的波动, 那么就必须使用电源稳压器以稳定电源。

3-2 称重显示器输入灵敏度

称重显示器灵敏度 (A) 可通过以下方程式计算出来:


$$A = \frac{(\text{传感器在满负荷时的输出电压} - \text{传感器在秤处于空载时的电压})}{\text{最大量程}} \times \text{秤量间距}$$

对于 PT650D 而言, A 必须大于或等于 $0.5 \mu\text{V/d}$ 。

3-3 传感器与显示器之连接法


传感器的模拟输出及 RS232/RS485 板之输入或输出讯号对电子噪音十分敏感. 不要将这些电线结扎在一起, 因为这样可导致干扰. 并请将这些电线远离交流电源.

称重传感器的连接法	
引脚端子编号	讯号含义
EXC+	激励电压输出+
EXC-	激励电压输出-
SIG+	讯号输入+
SIG-	讯号输入-
SHD	屏蔽

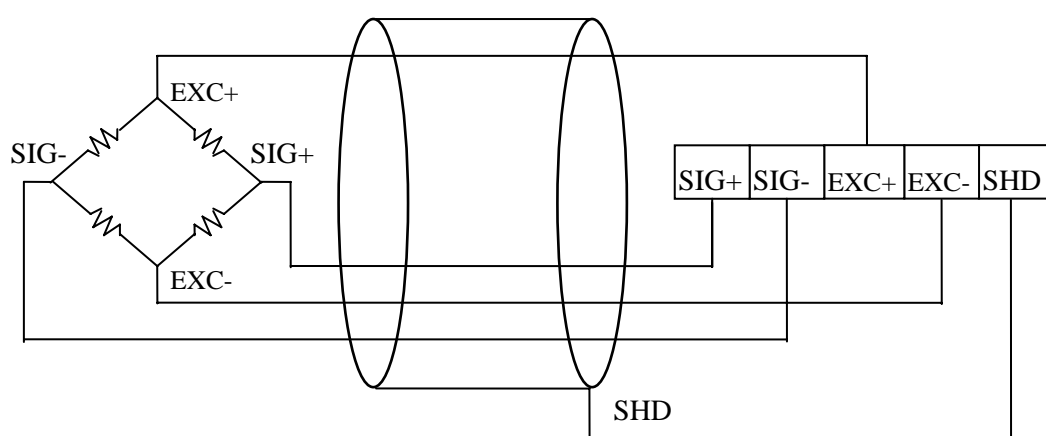

4. 显示器及按键说明

4-1 显示器

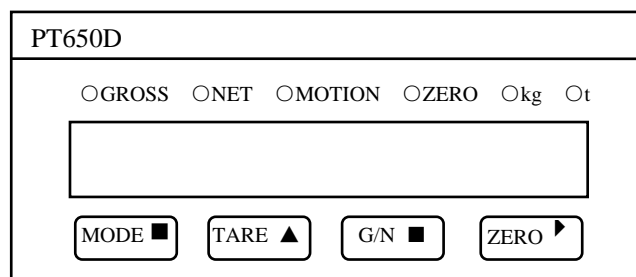

进入功能参数设定状态: 同时按下 **MODE** 和 **G/N** 键, 2 秒后, 显示 "FUNC"

进入调校状态 : 同时按下 **MODE** 和 **TARE** 键, 2 秒后, 显示 "CAL"

进入高低限设定状态 : 同时按下 **MODE** 和 **ZERO** 键, 2 秒后, 显示 "SET"

显示屏的开/关 : 按下 **MODE** 键 3 秒

kg/lb 单位转换 : 按下 **G/N** 键 2 秒, “kg” 指示灯闪时单位为 lb, 再按 **G/N** 键保持 2 秒, 恢复 kg 显示. (注: 1kg = 2.2046 lb)


注: 为了实现设定功能, 要先按下 **MODE** 键, 否则, 输入无效. 当未输入完时或输入错误数据, 按 **MODE** 键重新输入.

4-2 前面板说明

1. **MODE** 键: 输入数据, 可跳过秤量间距调校.
2. **G/N** 键: 选择数据设置状态、毛重/净重显示值. 可跳过零点调校.
3. **TARE** 键: 在数据设置时转换数据位数; 选择净重显示值.
4. **ZERO** 键: 在数据设置时, 选择数据位数; 如果零点漂移不超过满量程的 1% 到 10%, 按此键可回零.
5. **GROSS** 指示灯: 亮时显示毛重
6. **NET** 指示灯: 亮时显示净重
7. **MOTION** 指示灯: 亮时显示被称重量处于动态
8. **ZERO** 指示灯: 亮时显示毛重为零
9. **kg** 指示灯: 亮时显示单位为公斤
10. **t** 指示灯: 亮时显示单位为吨

注: 在设置数据时, 小数点的位置会闪烁. 负值不能设定, 只能显示.

4-3 后面板说明

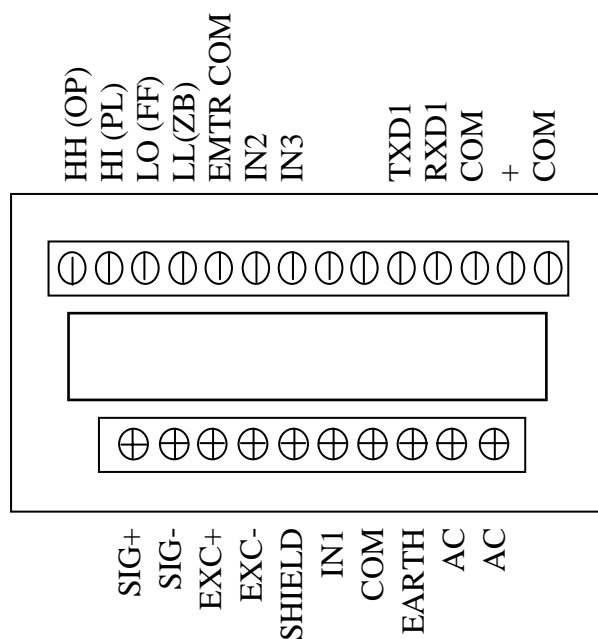

1. 电源输入端: AC, AC, EARTH
2. 传感器输入端: SIG+, SIG-, EXC+, EXC-, SHIELD
3. 输入端: IN1, IN2, IN3, COM
4. 高低限位输出端: HH, HI, LO, LL, EMTR COM
单一物料配料选件输出端: OP, PL, FF, ZB, EMTR COM
5. 串行通信端: TXD1, RXD1, COM
6. 模拟信号输出端: +, COM

5. 功能设置

进入功能设置: 同时按下 **MODE** 和 **G/N** 键, 2 秒后, 显示 "FUNC", 已进入功能设置状态, 可在 "F0 0" 和 "F19 XX" 之间进行参数设定. 数据改变后, PT650D 可进入调校状态.


按键说明:

- ZERO** 键可选择所需功能编号 (从 F0→F19→F0 循环)
- TARE** 键可选择所需数据 (从 FX 0 到 1, 2 ... 递增)


- 注: (1) 在称重状态下, 可通过 RS232/RS485 进行参数设置.
- (2) 如果系统内部有错, "ERROR X" 将会在 RS232/RS485 输出一次.
- (3) 当检查总量错误时或最大量程、倍数、分度间距的功能改变时, PT650D 将会处于 "CAL" 重新设置状态 (这些信息会自动显示). 然而, 如果在此状态下关闭再接通电源, 将会进入称重状态.
- (4) 零点范围的百分比计算可忽略.

5-1 参数设定


进入参数设定状态:
同时按下 **MODE** 和 **G/N** 键, 2 秒后, 显示 "FUNC"

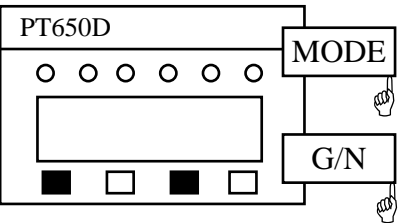

2 秒后

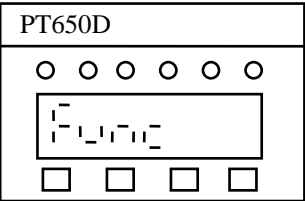


2 秒后

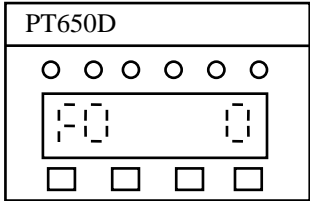

5-1-1 "F0 0" 退出设定

按 **MODE** 键后, 输入有效, 进入称重状态, 而按 **ZERO** 键, 将跳到下一参数设定

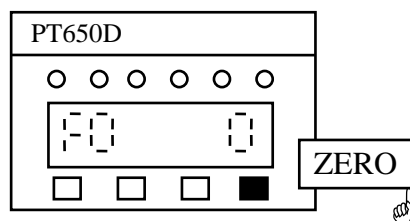


5-1-2 "F1 0" 零位跟踪时间

按 **TARE** 键可选择

0 = 无跟踪

1 = 1 秒

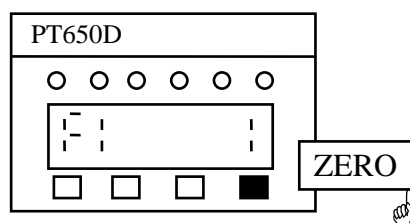


5-1-3 "F2 0" 零位跟踪范围

按 **TARE** 键可选择

0 = 1 位显示分度间距

1 = 2 位显示分度间距

2 = 4 位显示分度间距

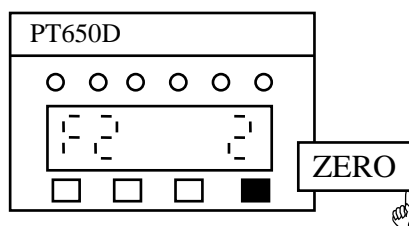

5-1-4 "F3 0" 动态检测


按 **TARE** 键可选择

0 = 1 位显示分度间距/秒

1 = 3 位显示分度间距/秒


2 = 5 位显示分度间距/秒

3 = 10 位显示分度间距/秒

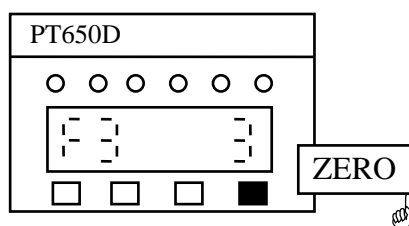

5-1-5 "F4 0" 位数或小数点选择


按 TARE 键可选择

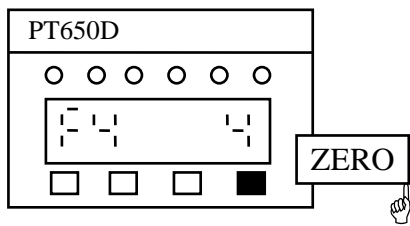

- 0 = 10
- 1 = 1
- 2 = 0.1
- 3 = 0.01
- 4 = 0.001
- 5 = 0.0001

5-1-6 "F5 0" 分度间距


按 TARE 键可选择

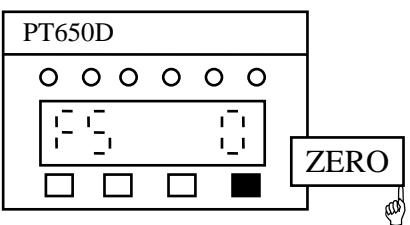

- 0 = 1
- 1 = 2
- 2 = 5

5-1-7 "F6 0" 最大量程

按 TARE 键可选择

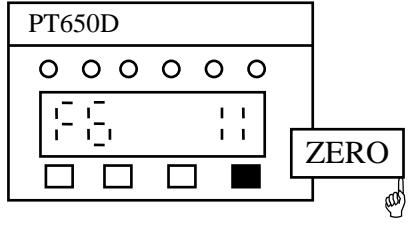


- | | | |
|----------|------------|-------------|
| 0 = 500 | 8 = 5000 | 16 = 30000 |
| 1 = 1000 | 9 = 6000 | 17 = 40000 |
| 2 = 1200 | 10 = 8000 | 18 = 50000 |
| 3 = 1500 | 11 = 10000 | 19 = 60000 |
| 4 = 2000 | 12 = 12000 | 20 = 80000 |
| 5 = 2500 | 13 = 15000 | 21 = 100000 |
| 6 = 3000 | 14 = 20000 | |
| 7 = 4000 | 15 = 25000 | |

如果最大量程设置不符合条件, 将会有 "ERROR 1" 的侦错信息显示, 2 秒后, PT650D 返回 F4 (小数点) 设置状态.

最大量程 ≥ 500
最大量程 ≤ 100,000

注: 当显示 "ERROR 1", 同时在 RS232/RS485 有一次侦错讯息输出.

5-1-8 "F7 0" 波特率

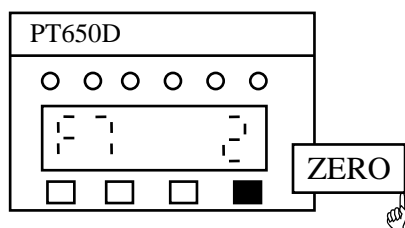按 TARE 键可选择


0 = 2400 波特率

1 = 4800 波特率

2 = 9600 波特率

3 = 19200波特率


5-1-9 "F8 0" RS232/RS485 输出方式

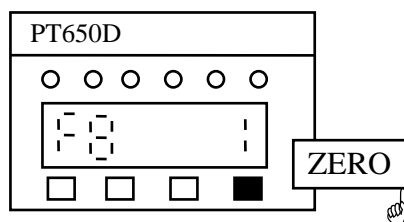按 TARE 键可选择

0 = 连续状态

1 = 指令状态


5-1-10 "F9 0" 单位

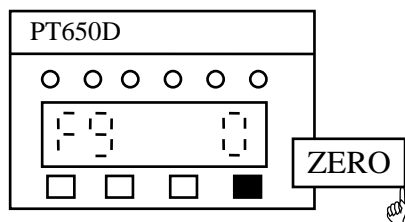按 TARE 键可选择

0 = 公斤

1 = 吨

5-1-11 "F10 0" 置零范围

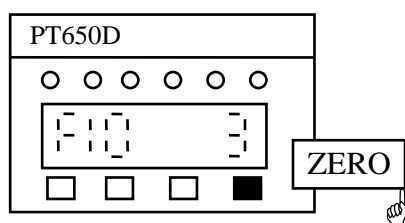按 TARE 键可选择

0 = 1% 5 = 6%

1 = 2% 6 = 7%


2 = 3% 7 = 8%

3 = 4% 8 = 9%

4 = 5% 9 = 10%

注：在称重状态，按 ZERO 键最大回零范围是最大量程的 1% 至 10%.


5-1-12 "F11 0" 数字滤波

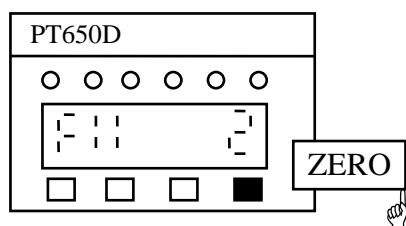按 TARE 键可选择

0 = 0	5 = 32
1 = 2	6 = 64
2 = 4	7 = 128
3 = 8	8 = 256
4 = 16	9 = 512


0	系统稳定强
↑	◇
↓	◇
512	系统稳定弱

5-1-13 "F12 0" 显示更新速率

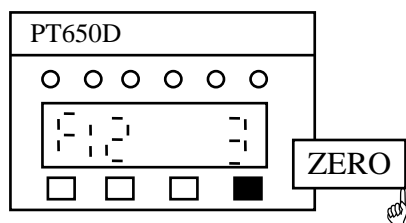按 TARE 键可选择

0 = 1	次/秒
1 = 4	次/秒
2 = 8	次/秒
3 = 16	次/秒
4 = 20	次/秒

5-1-14 "F13 0" BCD 输出速率

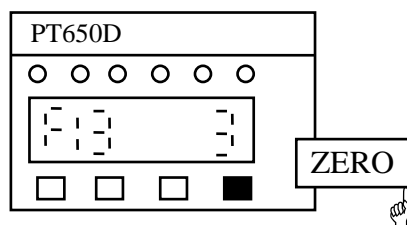按 TARE 键可选择


0 = 4	次/秒
1 = 8	次/秒
2 = 16	次/秒
3 = 20	次/秒
4 = 60	次/秒
5 = 80	次/秒
6 = 100	次/秒
7 = 200	次/秒

注: 如没有 BCD 接口板不用设置.

5-1-15 "F14 0" RS485专用地址


按 TARE 键可选择

00 ~ 99

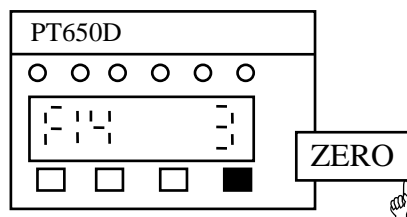

注: 此功能只在配置 RS485 输入输出接口板时方为有效, 否则没有此功能.
 此为专有地址, 不可与其它并联中之 PT650D 有相同之地址.
 当 ID 号设为“00”时, 将无法选择其它的 ID 地址, 只有单台通讯.


5-1-16 "F15 0" 峰值保持

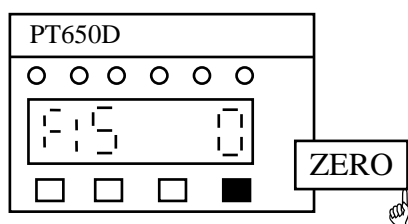按 TARE 键可选择

注: 选择 4, 5, 6 时与 F16, F17, F18 项的“8 = 峰值保持”配合使用.


- 0 = 无峰值保持
- 1 = 峰值保持(自动)
- 2 = 谷值保持(自动)
- 3 = 峰值 - 谷值保持(自动)
- 4 = 峰值保持(外部)
- 5 = 谷值保持(外部)
- 6 = 峰值 - 谷值保持(外部)

5-1-17 "F16 0" 输入1功能

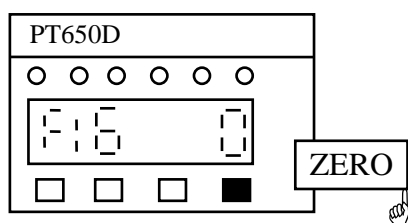按 TARE 键可选择


- 0 = 允许功能设定
- 1 = 归零
- 2 = 去皮
- 3 = 毛重/净重
- 4 = 打印
- 5 = kg/lb
- 6 = 显示开关
- 7 = 显示值保持
- 8 = 峰值保持

5-1-18 "F17 0" 输入 2 功能

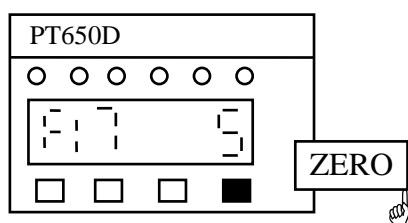按 TARE 键可选择

- 0 = 允许功能设定
- 1 = 归零
- 2 = 去皮
- 3 = 毛重/净重
- 4 = 打印
- 5 = kg/lb
- 6 = 显示开关
- 7 = 显示值保持
- 8 = 峰值保持

5-1-19 "F18 0" 输入 3 功能

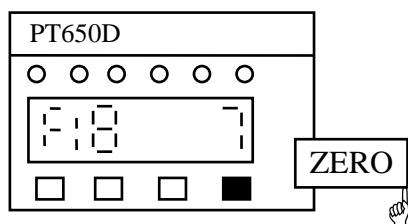按 TARE 键可选择

- 0 = 允许功能设定
- 1 = 归零
- 2 = 去皮
- 3 = 毛重/净重
- 4 = 打印
- 5 = kg/lb
- 6 = 显示开关
- 7 = 显示值保持
- 8 = 峰值保持

5-1-20 "F19 0" 比较条件

按 TARE 键可选择

PT650D

ZERO

0 = 毛重


1 = 净重

2 = 显示重量

注: 比较输出根据 F19 的设定作为比较条件.

5-2 经由 RS232/RS485 接口设定功能(配 RS232 或 RS485 有此功能)

功能设定可经由 RS232/RS485 接口进行, 在正常称重情况下, 从 RS232 口设定, 输入“FUNC<CR><LF>”指令, 仪表显示“FUNC”. 从 RS485 口设定, 则需输入“<ENQ>IDXX<CR><LF>”指令, 仪表送回“<ACK>XX<CR><LF>”, 再输入“FUNC<CR><LF>”指令, 仪表显示“FUNC”.

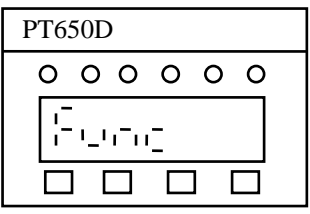

输入指令	PT650D 输出
<ENQ>IDXX<CR><LF> (RS485)	<ACK>XX<CR><LF>
FUNC<CR><LF>	

5-2-1 零位跟踪时间

可输入 0 或 1, 0 = 无零位跟踪, 1 = 1 秒

1 <CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能

N <CR><LF>

Z.TRACK T=0<CR><LF>

Z.TRACK T=1<CR><LF>

5-2-2 零位跟踪范围

可输入 1, 2 或 4 个显示分度间距

2 <CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能

Z.TRACK D=1<CR><LF>

Z.TRACK D=2<CR><LF>

N <CR><LF>

5-2-3 重量摆动检测

可输入 1, 3, 5 或 10 个显示分度间距

3 <CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能

N <CR><LF>

MOTION 1D/S<CR><LF>

MOTION 3D/S<CR><LF>

5-2-4 小数点

可输入 0, 1, 2, 3 或 4

0 = 无小数点

1 = XXXX.X

2 = XXX.XX

3 = XX.XXX

4 = X.XXXX

输入 N 以选择下一个功能

N <CR><LF>

D.P 4<CR><LF>

D.P 0<CR><LF>

5-2-5 倍数(只在选择无小数点时方可选择)

可输入 1 或 10

10 <CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能

N <CR><LF>

MULT 1<CR><LF>

MULT 10<CR><LF>

5-2-6 分度间距

可输入 1, 2 或 5

5 <CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能

N <CR><LF>

d 1<CR><LF>

d 5<CR><LF>

5-2-7 最大量程

可输入 500 至 100000 之间共 22 个选择

3500 <CR><LF>

100000 <CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能

N <CR><LF>

如果输出 ERROR 1, 则表示分辨率超出可接受范围, 需从 5-2-4 重新输入.

MAX.CAP 500<CR><LF>

NO ? <CR><LF>

MAX.CAP 100000<CR><LF>

5-2-8 RS232/RS485 波特率

可输入 2400, 4800, 9600 或 19200
9600 <CR><LF>
输入 N 以选择下一个功能
N <CR><LF>

BAUD 2400<CR><LF>

BAUD 9600<CR><LF>

5-2-9 单位

可输入 kg, 或 t, kg = 公斤, t = 吨
t <CR><LF>
kg <CR><LF>
输入 N 以选择下一个功能
N <CR><LF>

UNIT kg<CR><LF>

UNIT t<CR><LF>

UNIT kg<CR><LF>

5-2-10 置零范围

可输入 1 至 10
3 <CR><LF>
输入 N 以选择下一个功能
N <CR><LF>

Z.RANGE 1<CR><LF>

Z.RANGE 3<CR><LF>

5-2-11 数字滤波

可输入 0 至 512 之间共 10 个选择
4 <CR><LF>
输入 N 以选择下一个功能
N <CR><LF>

D.FILTER 0<CR><LF>

D.FILTER 4<CR><LF>

5-2-12 显示更新速率

可输入 1, 4, 8, 16 和 20 次/秒
4 <CR><LF>
输入 N 以选择下一个功能
N <CR><LF>

DSP RATE 1<CR><LF>

DSP RATE 4<CR><LF>

5-2-13 BCD 输出次数

可输入 4, 8, 16, 20, 60, 80, 100 和 200 次/秒
8 <CR><LF>
输入 N 以选择下一个功能
N <CR><LF>

BCD RATE 4<CR><LF>

BCD RATE 8<CR><LF>

5-2-14 ID 地址

可输入 00 至 99
01 <CR><LF>
输入 N 以选择下一个功能

ID. NO. 00<CR><LF>

ID. NO. 01<CR><LF>

N <CR><LF>

5-2-15 峰值保持

PEAK HOLD OFF<CR><LF>

可输入 OFF, PEAK AUTO, VALLEY AUTO,
PEAK VALLEY AUTO, PEAK EXT,
VALLEY EXT 和 PEAK VALLEY EXT
PEAK AUTO<CR><LF>

PEAK AUTO<CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能
N<CR><LF>

5-2-16 输入 1 功能设置

INPUT1 FUNC<CR><LF>

可输入 FUNC, ZERO, TARE, G/N, PRINT, kg/lb,
ON/OFF, HOLD 和 PEAK HOLD
FUNC<CR><LF>

INPUT1 PEAK HOLD<CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能
N<CR><LF>

5-2-17 输入 2 功能设置

INPUT2 kg/lb<CR><LF>

可输入 FUNC, ZERO, TARE, G/N, PRINT, kg/lb,
ON/OFF, HOLD 和 PEAK HOLD
kg/lb<CR><LF>

INPUT2 PEAK HOLD<CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能
N<CR><LF>

5-2-18 输入 3 功能设置

INPUT3 PRINT<CR><LF>

可输入 FUNC, ZERO, TARE, G/N, PRINT, kg/lb,
ON/OFF, HOLD 和 PEAK HOLD
HOLD<CR><LF>

INPUT3 PEAK HOLD<CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能
N<CR><LF>

5-2-19 比较条件

COMPARISON GROSS<CR><LF>

可输入 GROSS, NET 和 DISPLAY
DISPLAY<CR><LF>

COMPARISON DISPLAY<CR><LF>

输入 R 则可返回正常称重状态
R<CR><LF>

YES<CR><LF>

注: 如果最大量程, 分度间距或倍数有所改变, 必须重新进行调校及设定
配料份量, 而 PT650D 亦会显示 "CAL1" 字样.

6. 调校

- * 注: 调校时不允许进行零位跟踪和调校前须要预先半小时开机.
- * 注: 在调校中, 只有当系统稳定时, 才能接受称重值.
- * 注: 当调校出现错误时, 侦错资料会从 RS232/RS485 输出.

6-1 在秤量间距设定时

1. 当分度间距和倍数设定后, 设置秤量间距

分度间距

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	← 10 ⁰
	└───┘		└───┘		└───┘		└───┘		└───┘		

显示 "2"

	0	2			4	6			8	← 实际值	
	└──────────┘					└──────────┘					

显示 "5"

	0					5					← 实际值
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	-------


分度间距 10, 20 或 50 也适合 10¹ 位数

2. 当倍数设为 ×10 时, 10⁰ 位数不须要设置.
3. 当倍数、最大量程或分度间距改变时, 或者检查总量出现错误时, 按 **MODE** 键不能退出设置 (需要重新按入资料).


6-2 设置步骤

6-2-1 调校 1 (实物调校)


同时按下 **MODE** 和 **TARE** 键, 2 秒后, 显示 "CAL 1", 进入调校1.

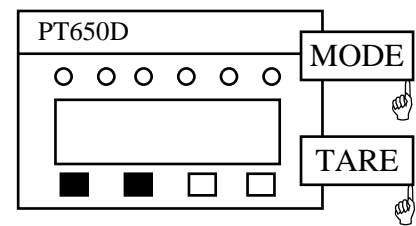

2 秒后, 进入调校 1

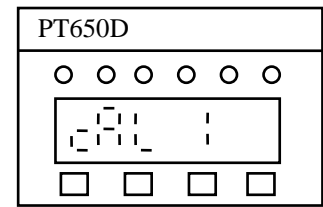


按 **ZERO** 键, 显示如下, 进入零位调校.

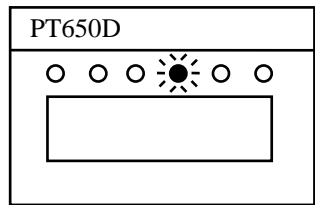




1. 零位调校

零位调校 1 (按照上一次已调校的零位)

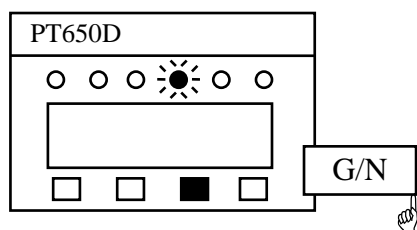

如果零位不用调校 (按照上一次已调校的零位), 可先按 **ZERO** 键再按 **G/N** 键, 则可跳过零位调校.


零位调校 2 (调校新的零位)

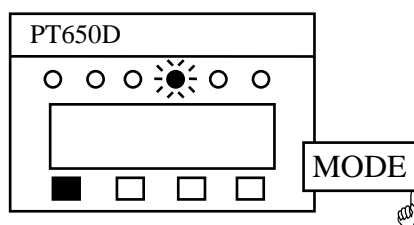


调校零位, 接受现时称料斗的皮重为零, 可先按 **ZERO** 键再按 **MODE** 键.


2. 秤量间距调校

秤量间距调校 1 (按照上一次的秤量间距)

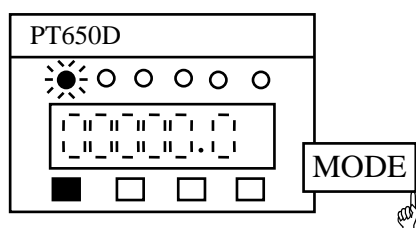

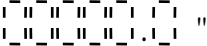
当执行零位调校后, 如果没有发生错误, 显示器显示"", 如果只需要调校零位和按照上一次的秤量间距, 则可按 **MODE** 键返回正常称重方式.

秤量间距调校 2 (调校新的秤量间距)

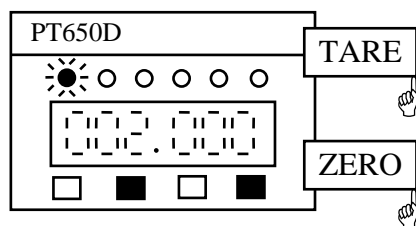


将重量等于该秤最大量程的标准砝码加在承载器上，用 **ZERO** 键和 **TARE** 键，将显示器的读数设定为所加砝码的重量，按 **MODE** 键完成秤量间距调校过程。

注：调校量程最小为 100 格。

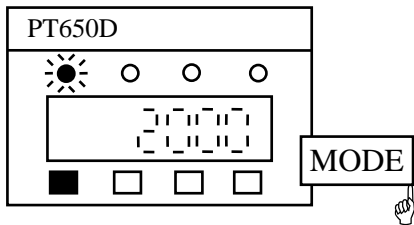


6-2-2 调校 2 (输入数据调校)


同时按下 **MODE** 和 **TARE** 键, 2 秒后, 显示 "CAL 1", 再按 **TARE** 键, 显示 "CAL 2", 进入调校 2.

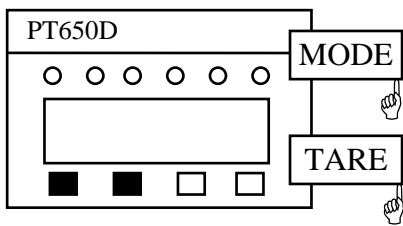


2 秒后,

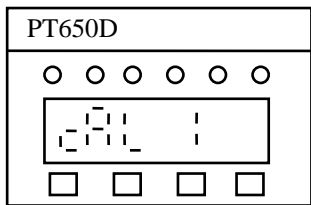

再按 **TARE** 键, 显示 "CAL 2", 进入调校 2.

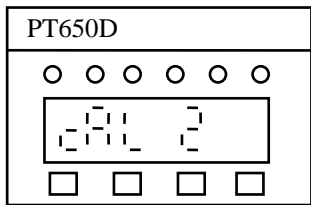


按 **ZERO** 键, 显示如下, 进入零位调校.

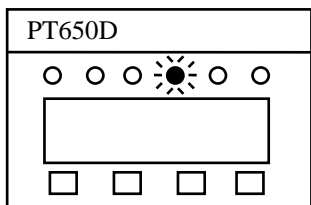


1. 零位调校

零位调校 1(按照上一次已调校的零位)

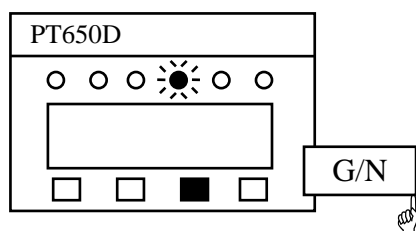

如果零位不用调校 (按照上一次已调校的零位), 可先按 **ZERO** 键再按 **G/N** 键, 则可跳过零位调校.


零位调校 2(调校新的零位)

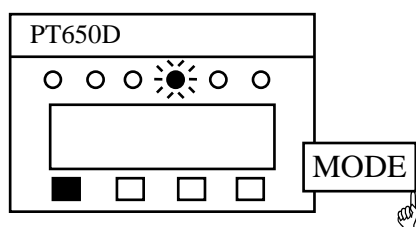

调校零位, 接受现时称料斗的皮重为零, 可先按 **ZERO** 键再按 **MODE** 键.

2. 秤量间距调校

秤量间距电压设置

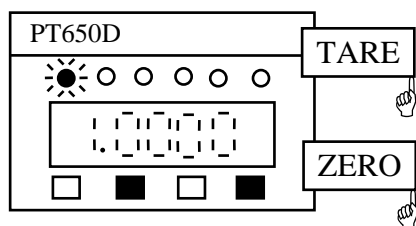

当执行零位调校后, 如果没有发生错误, 显示器显示 "1.0000", 当“毛重”指示灯闪动时, 用 **ZERO** 键和 **TARE** 键输入最大量程与零位的电压差值 (单位为 mV/V).


如: 零位时为 0.1001mV/V

最大量程时为1.9998 mV/V

则可输入1.8997 mV/V.


秤量间距调校

按 **G/N** 键进入秤量间距调校, 或按 **MODE** 键不调校最大量程而退出到称重状态.

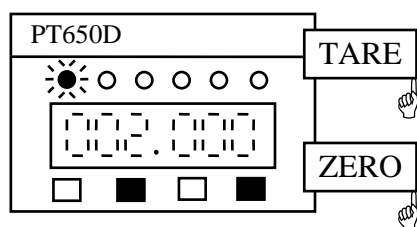

当“毛重”指示灯发亮并稳定时, 用 **ZERO** 键和 **TARE** 键输入秤量间距值, 如 10000, 按 **MODE** 键完成秤量间距调校过程.

注: 调校量程最小为 100 格.

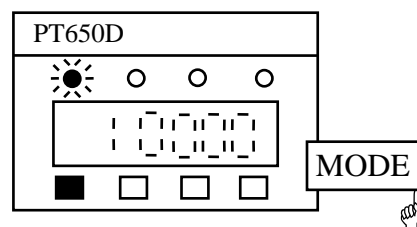

6-3 调校错误讯息

ERROR 1: 倍数、分度间距或最大量程的设定错误.

ERROR 2: 传感器和显示器之间连接不正确.

零位电压大于秤量间距电压.

ERROR 3: 输入电压太低

承载器自重可能太轻

应在 EX+ 和 SG+ 之间增加一个准确度为 1%

50k Ω ~ 500k Ω 之间的金属膜电阻.

ERROR 4: 输入电压太高

承载器自重可能太重

应在 EX+ 和 SG- 之间增加一个准确度为 1%

50k Ω ~ 500k Ω 之间的金属膜电阻.

ERROR 5: 传感器输入灵敏度太低


ERROR 6: 传感器在最大量程的输出电压太高.

6-4 经由 RS232/RS485 接口调校(配 RS232 或 RS485 有此功能)

6-4-1 PT650D 可经由 RS232/RS485 接口直接调校

在正常称重情况下,从 RS232 口设定,输入“CAL 1<CR><LF>”指令,仪表显示“CAL1”.

从 RS485 口设定,则需输入“<ENQ>IDXX<CR><LF>”指令,仪表送回“<ACK>XX<CR><LF>”,再输入“CAL 1<CR><LF>”指令,仪表显示“CAL1”.

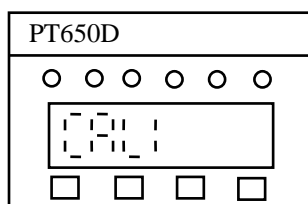

输入指令

<ENQ>IDXX<CR><LF> (RS485)
CAL 1<CR><LF>

PT650D 输出

<ACK>XX<CR><LF> (RS485)

1. 零位调校

CAL ZERO<CR><LF>

可输入 N、R 或 J

N 表示进行零位调校

R 表示返回正常称重状态而不作任何调校

J 表示跳过零位调校

注意: 如最大量程、分度间距或倍数修改以后而未作调校时,R 指令将不会生效,则必需调校零位.

确定承载器为空载,并且没有重量变动,可输入 N 指令以进行零位调校.

N<CR><LF>

Error 3<CR><LF>

N<CR><LF>

Error 4<CR><LF>

Error 3: 输入电压太低.

承载器自重可能太轻.

应在EX+和SG+之间增加一个准确度为1% 50k Ω ~ 500k Ω 之间的金属膜电阻.

Error 4: 输入电压太高.

承载器自重可能太重.

应在 EX+ 和 SG- 之间增加一个准确度为1% 50k Ω ~ 500k Ω 之间的金属膜电阻.

N<CR><LF>

YES<CR><LF>

YES 表示零位调校完成.

2. 秤量间距调校

当零位调校完成后, 将分别输出 "YES" 及 "CAL SPAN" 等讯息.

可输入 R 以返回正常称重状态, 在这种情况下 PT650D 只作零位调校.

注意: 如最大量程, 分度间距或倍数修改以后而未作调校时, R 指令将不会生效, 则必须调校称量间距.

将标准砝码放于承载器上, 待重量显示稳定后, 输入砝码的重量数据.

10000 <CR><LF>	Error 2<CR><LF>
5000 <CR><LF>	Error 6<CR><LF>
20000 <CR><LF>	Error 1<CR><LF>

- Error 1 : 倍数、分度间距或最大量程的设定错误.
- Error 2 : 传感器和显示器之间连接不正确.
零位电压大于秤量间距电压.
- Error 5 : 传感器输入灵敏度太低.
- Error 6 : 传感器在最大量程之输出电压太高.

100000 <CR><LF>	CAL SPAN 100000<CR><LF>
	YES<CR><LF>


YES 表示秤量间距调校完成.

调校完成后可输入 "R" 以返回正常称重状态.

6-4-2 PT650D 亦可经由 RS232/RS485 接口采用差值输入法进行调校

在正常称重情况下, 从RS232口设定, 输入 “CAL2<CR><LF>” 指令, 仪表显示 “CAL2”.

从 RS485 口设定, 则需输入 “<ENQ>IDXX<CR><LF>” 指令, 仪表送回 “<ACK>XX<CR><LF>”, 再输入 “CAL2<CR><LF>” 指令, 仪表显示 “CAL2”.

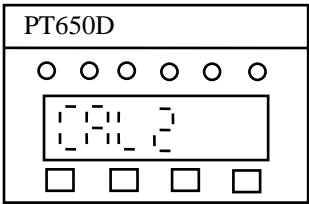

<u>输入指令</u>	<u>PT650D 输出</u>
<ENQ>IDXX<CR><LF> (RS485)	<ACK>XX<CR><LF> (RS485)
CAL2<CR><LF>	

1. 零位调校

CAL ZERO<CR><LF>

可输入 N、R 或 J

N 表示进行零位调校

R 表示返回正常称重状态而不作任何调校

J 表示跳过零位调校

注意：如最大量程、分度间距或倍数修改以后而未作调校时, R 指令将不会生效, 则必需调校零位.

确定承载器为空载, 并且没有重量变动, 可输入 N 指令以进行零位调校.

N<CR><LF>

Error 3<CR><LF>

N<CR><LF>

Error 4<CR><LF>

Error 3: 输入电压太低.

承载器自重可能太轻.

应在EX+和SG+之间增加一个准确度为1% 50k Ω ~ 500k Ω 之间的金属膜电阻.

Error 4: 输入电压太高.

承载器自重可能太重.

应在 EX+ 和 SG- 之间增加一个准确度为1% 50k Ω ~ 500k Ω 之间的金属膜电阻.

N<CR><LF>

YES<CR><LF>

SPIN 1.5000mV/V<CR><LF>

2. 间距电压设置

当零位调校完成后, 将分别输出 "YES" 及 " SPIN 1.5000mV/V " 等讯息.

可输入 R 以返回正常称重状态.

10000<CR><LF>

SPIN 1.0000mV/V<CR><LF>

注: 输入值= (间距电压 - 零位电压) / 激励电压

3. 秤量间距设置

当间距电压设置完成后, 输入 "N" 进入秤量间距设置

N<CR><LF>

SPAN 1000<CR><LF>

1500<CR><LF>

SPAN 1500<CR><LF>

此时可输入 "R" 回到正常称重状态

R<CR><LF>

YES<CR><LF>

7. 显示值和输出值

毛重值, 净重值和最大显示值之间的关系如下所述.
这些值同样通用于 BCD 输出和 RS232/RS485 输出

- (1) 毛重显示值 = 毛重值 \times (分度间距 \times 倍数)
当系统稳定时, 按 TARE 键输入有效.
- (2) 净重显示值 = 毛重显示值 - 皮重值
(在毛重显示值小于零时, 按 TARE 键输入无效).
- (3) 最大显示值 = 最大量程 + (9 \times 分度间距 \times 倍数)

无论是否显示净重值, 当毛重值超过最大值时, 都显示超载信号 "O.L",
当毛重值返回称重范围内时, 显示并输出毛重值.


8. 比较量设置

- (1) 无论有无显示, 所有的数值都是毛重显示值.
- (2) 每按一次 **ZERO** 键, 可从低位逐次累加向高位转换
(从 10^0 位到 10^4 位)
每按一次 **TARE** 键, 可从 0 到 9 逐次累加转换.
- (3) 当设定 10^0 位或 10^1 位时, 与分度间距或倍数无关.
- (4) 通过显示器, 可把已设定的数据 (从 HH 到 LL) 逐一显示.


显示器显示:	▼ 毛重	▼ 净重	▼ 动态	▼ 零点
比较量:	HH (超高限)	HI (高限)	LO (低限)	LL (超低限)

8-1 设置参数步骤


进入比较量设置: 同时按下 **MODE** 和 **ZERO** 键, 2 秒后, 显示 "SET".

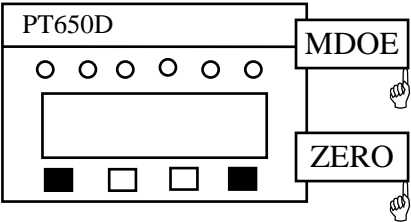


2 秒后

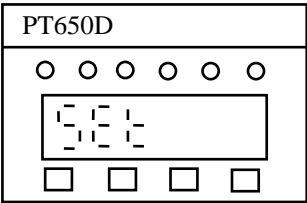


2 秒后

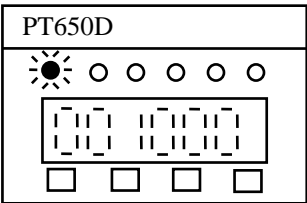

第一步: 设定高高限值 (HH)

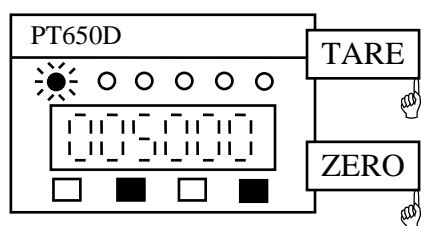


当 "毛重" 指示灯亮时, 表示现在的设定值是高高限值, 可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值.

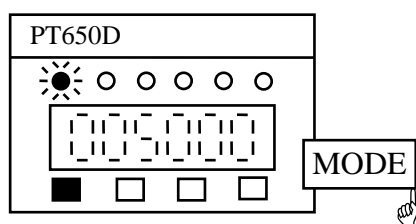


按 **MODE** 键接受该值, 并进入第二步设定.

第二步: 设定高限值 (HI)

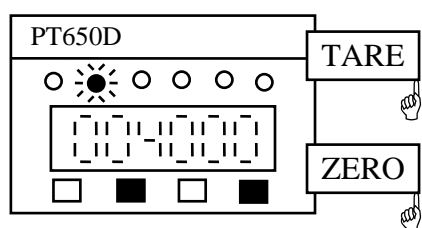


当 "净重" 指示灯亮时, 表示现在的设定值是高限值, 可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值.

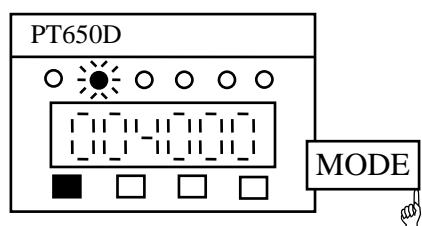


按 **MODE** 键接受该值, 并进入第三步设定.

第三步: 设定低限值 (LO)

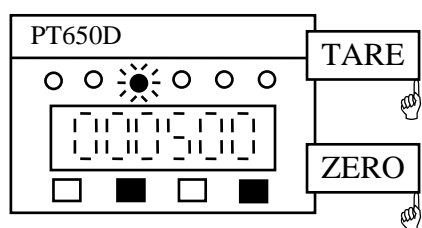


当 "动态" 指示灯亮时, 表示现在的设定值是低限值, 可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值.

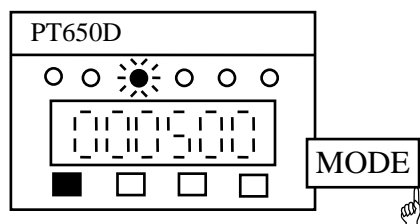


按 **MODE** 键接受该值, 并进入第四步设定.

第四步: 设定低低限值 (LL)

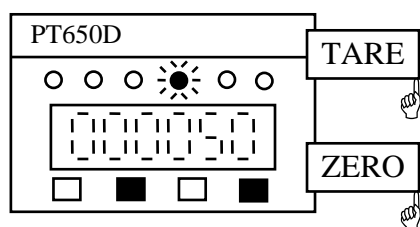


当 "零点" 指示灯亮时, 表示现在的设定值是低低限值, 可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值.

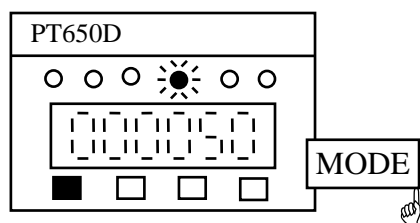


按 **MODE** 键接受该值.

第五步: 设定高高限滞后值 (HH-S)

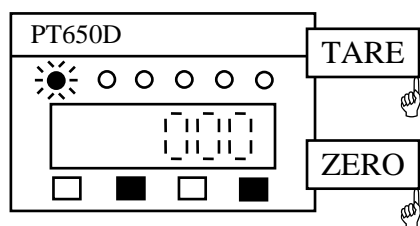


当 "毛重" 指示灯闪烁时, 表示现在的设定值是高高限滞后值, 可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值.

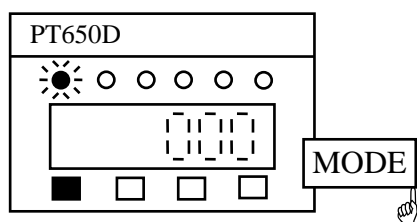


按 **MODE** 键接受该值，并进入第六步设定。

第六步：设定高限滞后值 (HI-S)

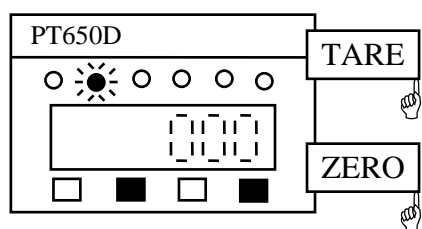


当 "净重" 指示灯闪烁时，表示现在的设定值是高限滞后值，可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值。

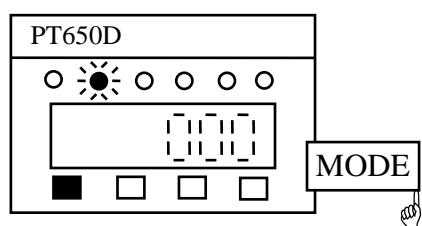


按 **MODE** 键接受该值，并进入第七步设定。

第七步：设定低限滞后值 (LO-S)

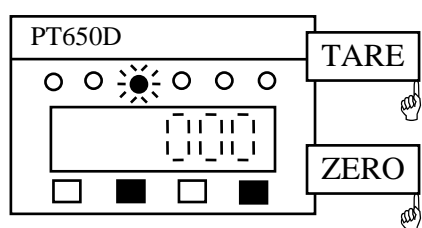


当 "动态" 指示灯闪烁时，表示现在的设定值是低限滞后值，可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值。

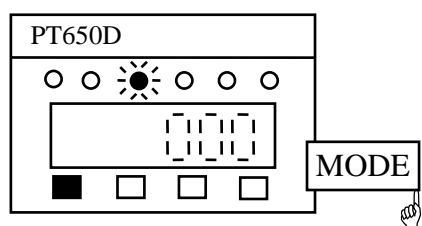


按 **MODE** 键接受该值，并进入第八步设定。

第八步: 设定低低滞后值 (LL-S)

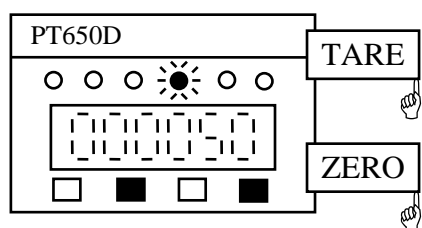


当 "零点" 指示灯闪烁时, 表示现在的设定值是低低滞后值, 可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值.

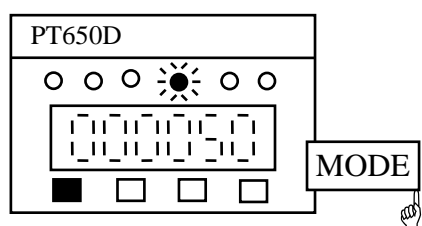

按 **MODE** 键接受该值.

第九步: 退出比较设置

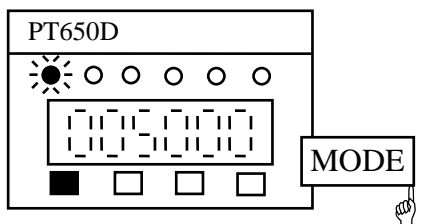

按 **MODE** 键便能退出比较设置.


如果不能退出比较置, 便须要检查设置条件是否符合:

$HH \geq HI \geq LO \geq LL$, 再按 **MODE** 键由第一步至第四步重新设定.

注: 当其中某个值设定为 "0" 时, 此值将不能被用作比较, 例如: HH 设为 "00", 则 "HH" 不参与比较, 即 HH 输出端子无效.

8-2 经由 RS232/RS485 设定比较值(配 RS232 或 RS485 有此功能)

PT650D 亦可经由 RS232/RS485 接口设定比较值，在正常称重状态下，从 RS232 口设定，输入“SET<CR><LF>”指令，显示出现“SET”.
从 RS485 口设定，则需输入“<ENQ>IDXX<CR><LF>”指令，仪表送回“<ACK>XX<CR><LF>”，再输入“SET<CR><LF>”指令，仪表显示“SET”.

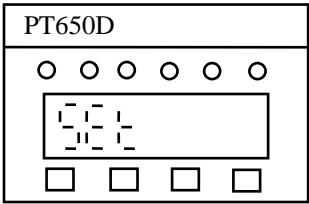

输入指令	PT650D 输出
<ENQ>IDXX<CR><LF> (RS485)	<ACK>XX<CR><LF> (RS485)
SET<CR><LF>	
	S-HH 0<CR><LF>
第一步: 设定高高限值 (HH)	
4000 <CR><LF>	S-HH 4000<CR><LF>
按 N 可跳下一步	
N <CR><LF>	S-HI 0<CR><LF>
第二步: 设定高限值 (HI)	
3000 <CR><LF>	S-HI 3000<CR><LF>
按 N 可跳下一步	
N <CR><LF>	S-LO 0<CR><LF>
第三步: 设定低限值 (LO)	
100 <CR><LF>	S-LO 100<CR><LF>
按 N 可跳下一步	
N <CR><LF>	S-LL 0<CR><LF>
第四步: 设定低低限值 (LL)	
40 <CR><LF>	S-LL 40<CR><LF>
按 N 可跳下一步	
N <CR><LF>	HH-S 400<CR><LF>
第五步: 设定高高限滞后值 (HH-S)	
50 <CR><LF>	HH-S 50<CR><LF>
按 N 可跳下一步	
N <CR><LF>	HI-S 40<CR><LF>

第六步: 设定高限滞后值 (HI-S)

50 <CR><LF>

HI-S 50<CR><LF>

按 N 可跳下一步

N <CR><LF>

LO-S 30<CR><LF>

第七步: 设定低限滞后值 (LO-S)

20 <CR><LF>

LO-S 20<CR><LF>

按 N 可跳下一步

N <CR><LF>

LL-S 30<CR><LF>

第八步: 设定低低限滞后值 (LL-S)

20 <CR><LF>

LL-S 20<CR><LF>

按 N 可跳下一步

N <CR><LF>

S-HH 4000<CR><LF>

如果出现 ERROR, 则须检查设置条件是否符合:

$HH \geq HI \geq LO \geq LL$, 再按 N <CR><LF> 由第一步至第八步重新输入设定值.

如果其中某个值为“0”, 则此值不参与比较.

第九步: 退出设定比较值

按 R 可返回称重状态

R <CR><LF>

YES<CR><LF>

9. 输出/输入

9-1 高低限位控制输出（选配件接口）

 
9-1-1 比较条件说明

- 1) 当比较条件 $F19 = 0$ 时, 即毛重进行比较时
HH 输出导通 = 毛重显示值 $>$ HH 比较设定值
HI 输出导通 = 毛重显示值 $>$ HI 比较设定值
LO 输出导通 = 毛重显示值 $<$ LO 比较设定值
LL 输出导通 = 毛重显示值 $<$ LL 比较设定值
- 2) 当比较条件 $F19 = 1$ 时, 即净重进行比较时
HH 输出导通 = 净重显示值 $>$ HH 比较设定值
HI 输出导通 = 净重显示值 $>$ HI 比较设定值
LO 输出导通 = 净重显示值 $<$ LO 比较设定值
LL 输出导通 = 净重显示值 $<$ LL 比较设定值
- 3) 当比较条件 $F19 = 2$ 时, 即显示重量进行比较时
若显示毛重值, 则:
HH 输出导通 = 毛重显示值 $>$ HH 比较设定值
HI 输出导通 = 毛重显示值 $>$ HI 比较设定值
LO 输出导通 = 毛重显示值 $<$ LO 比较设定值
LL 输出导通 = 毛重显示值 $<$ LL 比较设定值
若显示净重值, 则:
HH 输出导通 = 净重显示值 $>$ HH 比较设定值
HI 输出导通 = 净重显示值 $>$ HI 比较设定值
LO 输出导通 = 净重显示值 $<$ LO 比较设定值
LL 输出导通 = 净重显示值 $<$ LL 比较设定值


9-1-2 比较速率

每秒比较 200 次

9-1-3 比较输出说明




HH	高高限输出
HI	高限输出
LO	低限输出
LL	低低限输出
EMTR COM	HH, HI, LO, LL 的共点

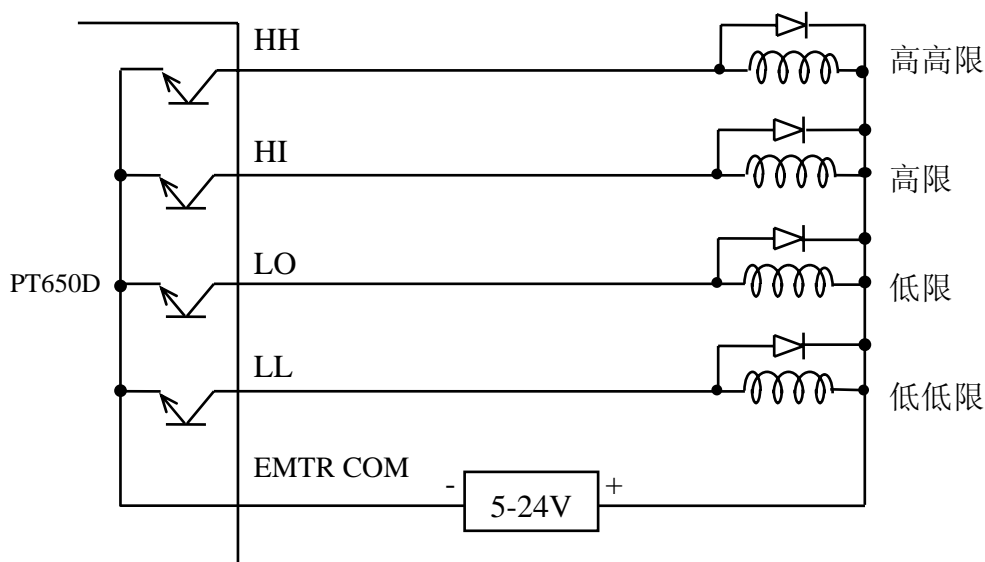


输出口可连接 5 伏至 24 伏直流电压，最大驱动电流为 0.3A，为了将 PT650D 同外接控制设备隔离开以减少干扰，应采用直流供电的缓冲继电器，为了抑制由于接触连接造成的任何瞬间放电的噪声，应将二极管同直流供电的缓冲继电器线圈并联。

9-1-4 比较输出板外形图

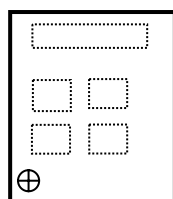

9-1-5 比较输出板安装说明

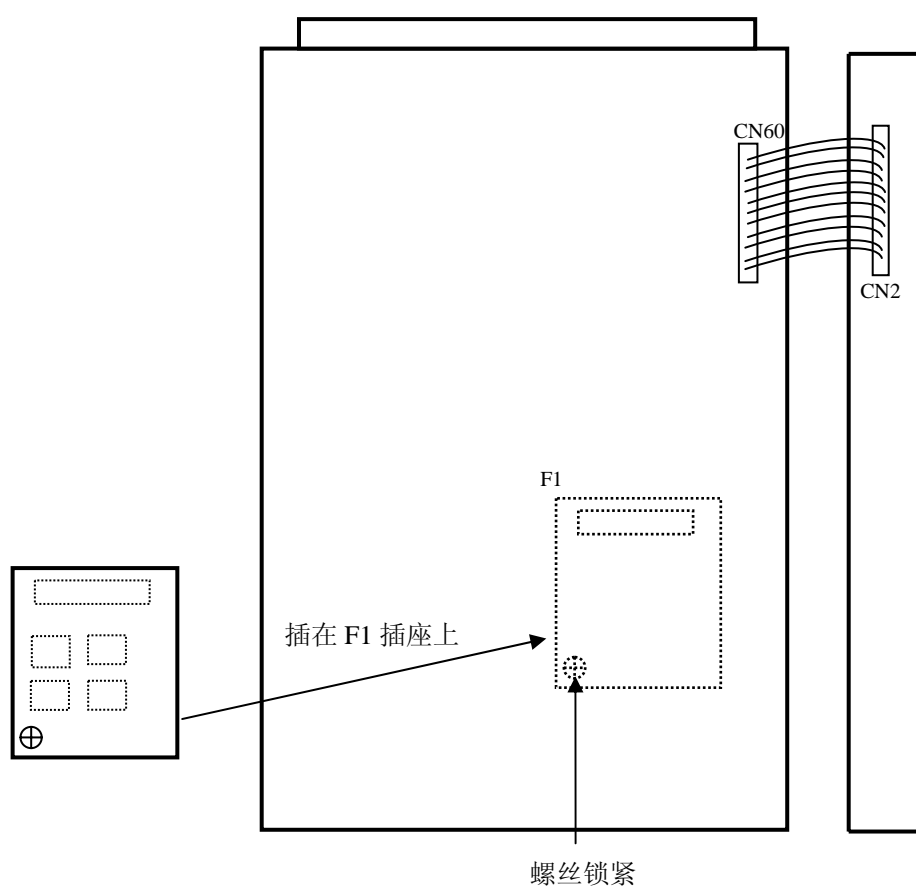


9-2 输入


9-2-1 输入功能代码和说明

0 = 允许功能设定	选择此代码，且输入端口开路时，功能设定与调校被锁定；输入端口短路时，可进入功能设定与调校。 选择其它各代码，则此锁定功能无效。
1 = 归零	当光耦输入有效时，与显示器上的 ZERO 键相同。
2 = 去皮	当光耦输入有效时，与显示器上的 TARE 键相同。
3 = 毛重/净重	当光耦输入有效时，与显示器上的 G/N 键相同。
4 = 打印	当光耦输入有效时，显示值可经由 RS232/RS485 串行口输出
5 = kg/lb	当光耦输入有效时，显示值可在 kg 与 lb 之间改变。
6 = 显示开关	当光耦输入有效时，显示可打开或关闭。
7 = 显示值保持	当光耦输入有效时，当前测量值将保持直至输入无效。
8 = 峰值保持	当光耦输入有效时，且对应峰、谷或峰 - 谷功能时，称重值将保持直至峰值保持无效。

9-2-2 输入说明

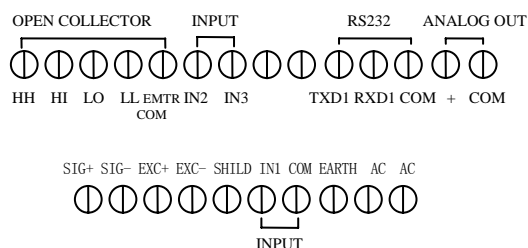


IN1 : 输入 1
 IN2 : 输入 2
 IN3 : 输入 3
 COM : IN1, IN2, IN3 的共点

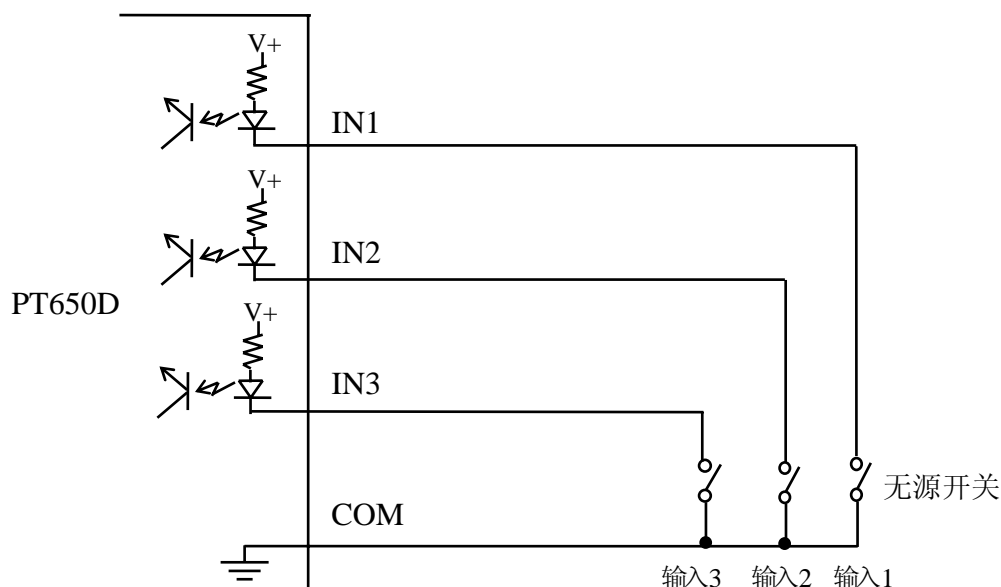

注: 输入触点采用无源开关, 短接时间为 30 毫秒.

9-3 RS232/RS485 输出(选配件接口)

9-3-1 RS232/RS485 资料

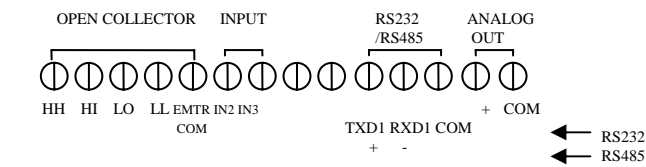

- 波特率 : 2400, 4800, 9600 和 19200
- 资料位数 : 7 位
- 终止位 : 1 位
- 校验位 : 1 (偶数)
- 编码标准 : ASCII 码
- 控制器 : CR/LF

9-3-2 通讯方法

连续方法:

- (1) 连续输出重量资料.
- (2) 连续输出次数根据 BCD 设定次数输出, 可设定为:
 - 19200 波特率可设定为 4, 8, 16 和 20 次/秒.
 - 9600 波特率可设定为 4, 8, 16 和 20 次/秒.
 - 4800 和 2400 波特率可设定为 4 和 8 次/秒.

指令方法:

指令	PT650D 输出	说明
READ<CR><LF>	ST,GS,+ 1234kg<CR><LF> ST,NT,+ 200kg<CR><LF>	. 重量输出, 当显示管的资料是毛重, RS232 输出是毛重资料, 用 GS 表示. 当显示管的资料是净重, RS232 输出是净重资料, 用 NT 表示.
TARE<CR><LF>	TARE 12345<CR><LF>	. 皮重输出
TARE ON<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	. 去皮
TARE OFF<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	. 清除皮重
TARE XXXX<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	. 设定皮重, 皮重

不能

大于或等于最大量程.

ZERO<CR><LF>	ZERO 1234<CR><LF>	. 零位数值
ZERO ON<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	. 可归零范围是最大量程的 1%-10% 与按 "ZERO" 键功能相同.
ZERO OFF<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	. 解除零位值
KEY<CR><LF>	KEY ON<CR><LF> 或 KEY OFF<CR><LF>	. 现在的按键情况
KEY ON<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	. KEY ON 表示按键不能进行功能设定, 调校和比较设定.
KEY OFF<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	. KEY OFF 表示按键可进行功能设定, 调校和比较设定
PROG<CR><LF>	指令	. 通讯以指令方法
CONT<CR><LF>	指令	. 重量资料连续输出
FUNC<CR><LF>	指令	. 功能设定
CAL 1<CR><LF>	指令	. 调校
CAL2<CR><LF>	指令	. 调校
J<CR><LF>	指令	. 跳过零位
SET<CR><LF>	指令	. 比较设定
N<CR><LF>	指令	. 跳下一步, 配合 FUNC、CAL 和 SET 用.
R<CR><LF>	指令	. 返回称重状态, 配合 FUNC、CAL 和 SET 用.
<ENQ>IDXX<CR><LF>	指令	. 选择所指定之 PT650D XX - 00~99 地址名称.

9-3-3 称重量输出


当输入端收到来自 RS232/RS485 端的指令时, 输入 "READ<CR><LF>" 指令, 输出数值和连续状态时相同.

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


0	L	,	N	T	,	-	1	2	3	4	.	5	7	k	g	c	LF
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- | | |
|------------|--|
| NO. 1,2 | : 状态 1
: OL 超载
: ST 稳定显示
: US 不稳定显示 |
| NO. 3 | : "," 2C (HEX) |
| NO. 4,5 | : 状态 2
: NT 净重
: GS 毛重 |
| NO. 6 | : "," 2C (HEX) |
| NO. 7 | : 极性
: "+" 正极
: "-" 负极 |
| NO. 8 - 14 | : 称重值
如果无小数点, 便在 NO.8 处输出一个空格. |
| NO.15, 16 | : 单位
kg, t |
| NO.17, 18 | : 控制码
CR, LF |

9-3-4 RS232 与 RS485 板外形图

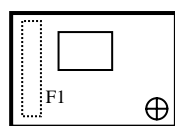


RS232 板

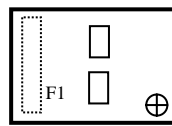

RS485 板

9-3-5 RS232/RS485 板安装说明

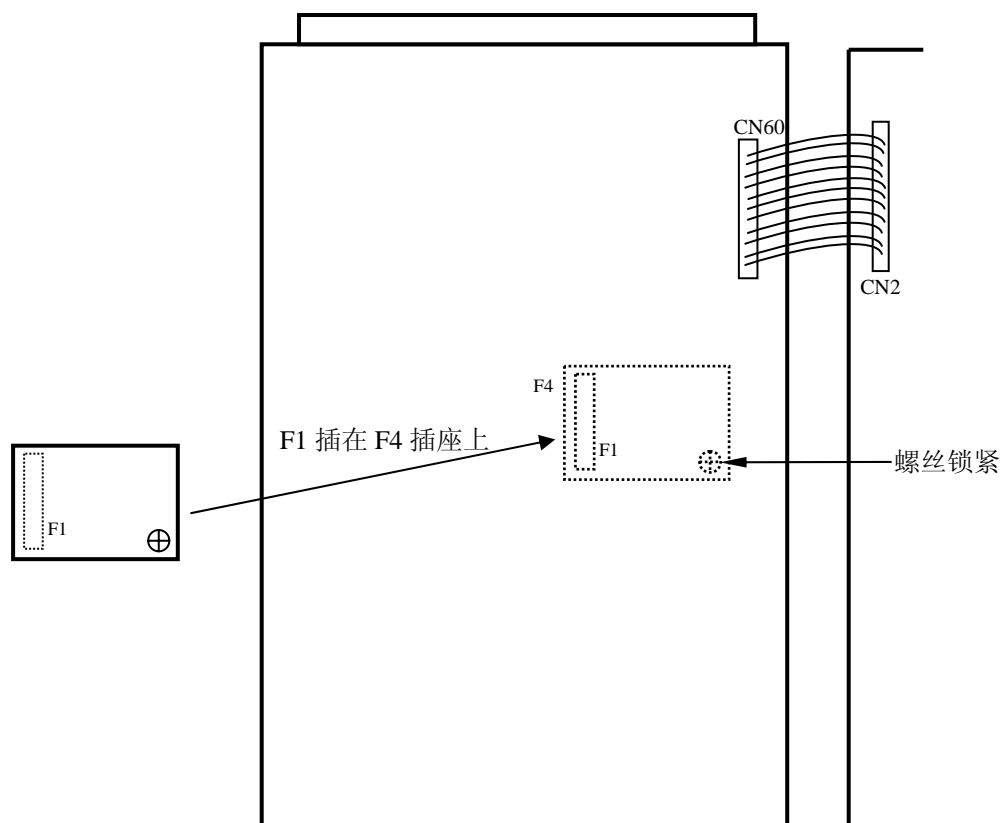

9-4 BCD 资料输出接口板(选配件接口)


9-4-1 引脚端子说明

引脚端子编号	讯号含义	引脚端子编号	讯号意义
1	BCD1	18	BCD20000
2	BCD2	19	BCD40000
3	BCD4	20	BCD80000
4	BCD8	21	BCD100000
5	BCD10	22	LO = 负数
6	BCD20	23	LO = 超载
7	BCD40	24	打印
8	BCD80	25	LO = 毛重
9	BCD100	26	LO = 重量变动检测
10	BCD200	27	LO = 公斤
11	BCD400	28	空接
12	BCD800	29	LO = 第一个小数点
13	BCD1000	30	LO = 第二个小数点
14	BCD2000	31	LO = 第三个小数点
15	BCD4000	32	LO = 第四个小数点
16	BCD8000	33	地电位
17	BCD10000	34	地电位


数字值 (6 个数字)	21位	(正逻辑)
极性	1位	(LO = 负)
过载	1位	(LO = 过载)
小数点	4位	(LO = 选择位数)
毛重/净重	1位	(LO = 毛重)
动态	1位	(LO = 不稳定)
打印指令	1位	(正脉冲 20ms)
单位	1位	(LO = 公斤)
总共31位		

注: . 输出次数和功能参数有关.
. 即使数据超出范围也有输出.


9-4-2 BCD 输出端子

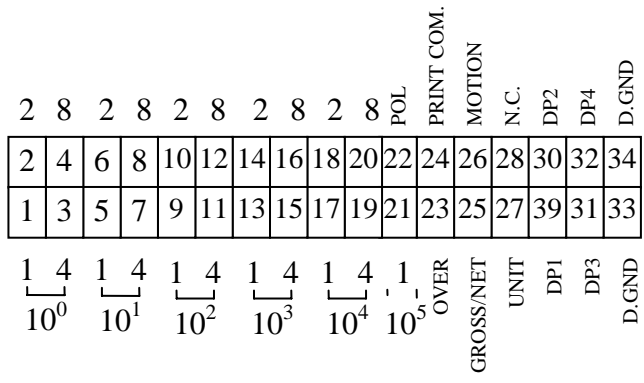

9-4-3 BCD 板外形图

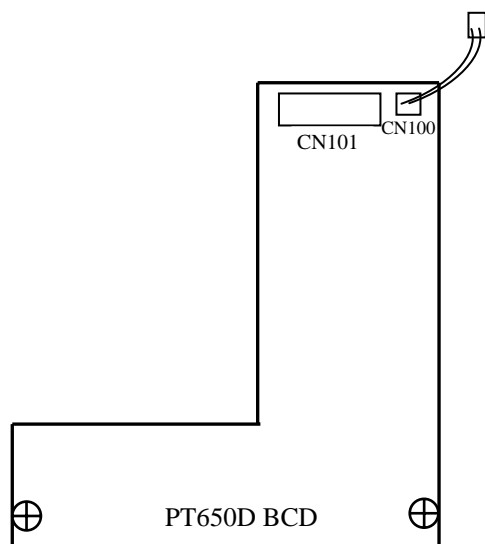

9-4-4 BCD 板安装说明

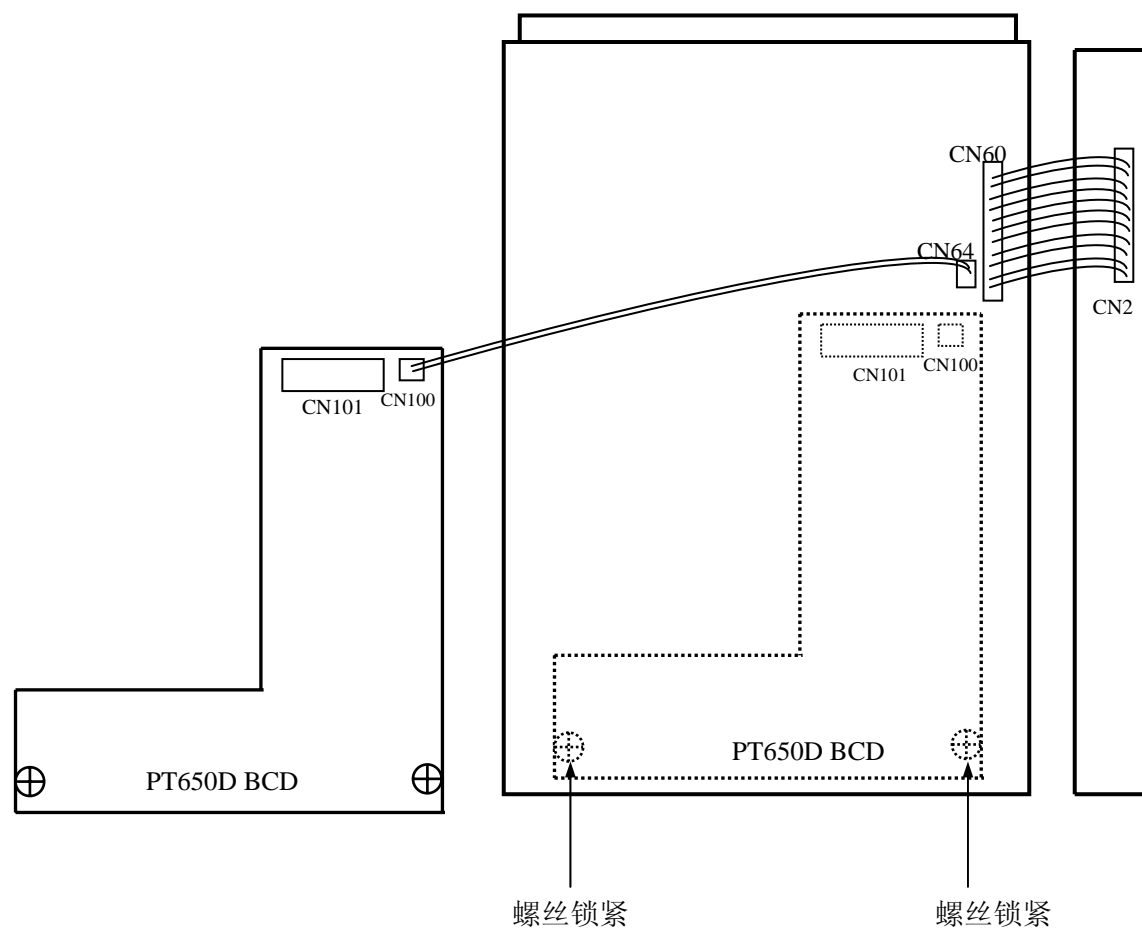


9-5 模拟输出接口板（选配件接口）

9-5-1 技术规格

分辨率：1/10000
准确度：0.5%FS

输出	0~5V	0~20mA	4~20mA
负荷电阻	最小10 K Ω	最大500 Ω	最大500 Ω
显示值为零时输出电压/电流	0V	0mA	4mA
显示值为最大量程时输出电压/电流	5V	20mA	20mA

9-5-2 引脚说明

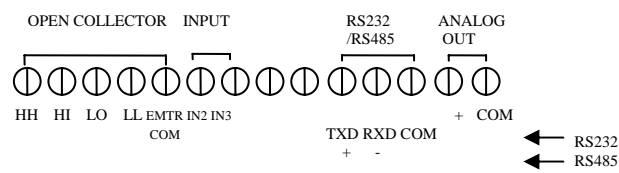


COM：模拟输出 -


+：模拟输出 +

* 选用 0~20mA/4~20mA 之模拟输出接口板时，激励电压之电流输出降低至 120mA.


9-5-3 模拟输出接口板外形图

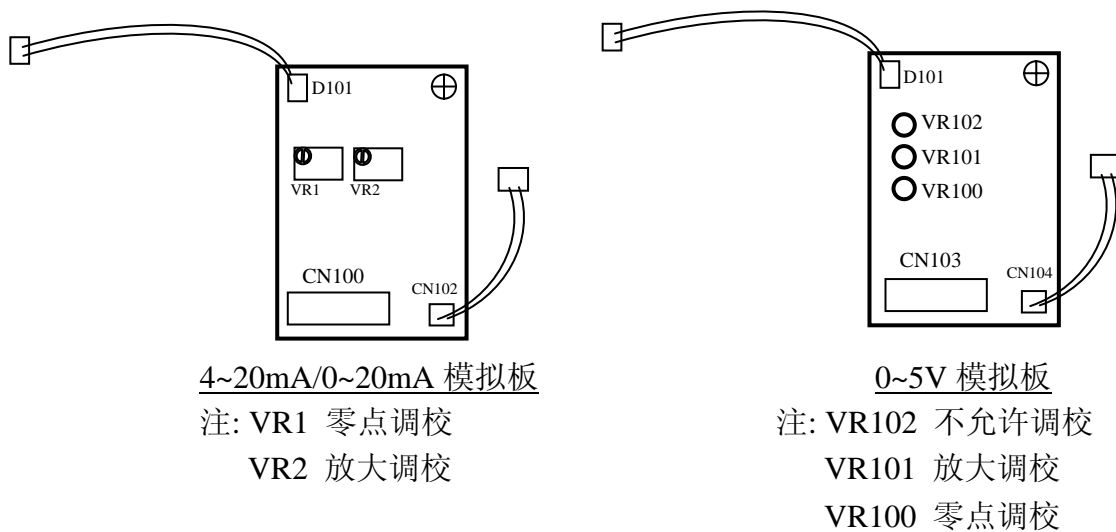

9-5-4 模拟输出接口板安装说明

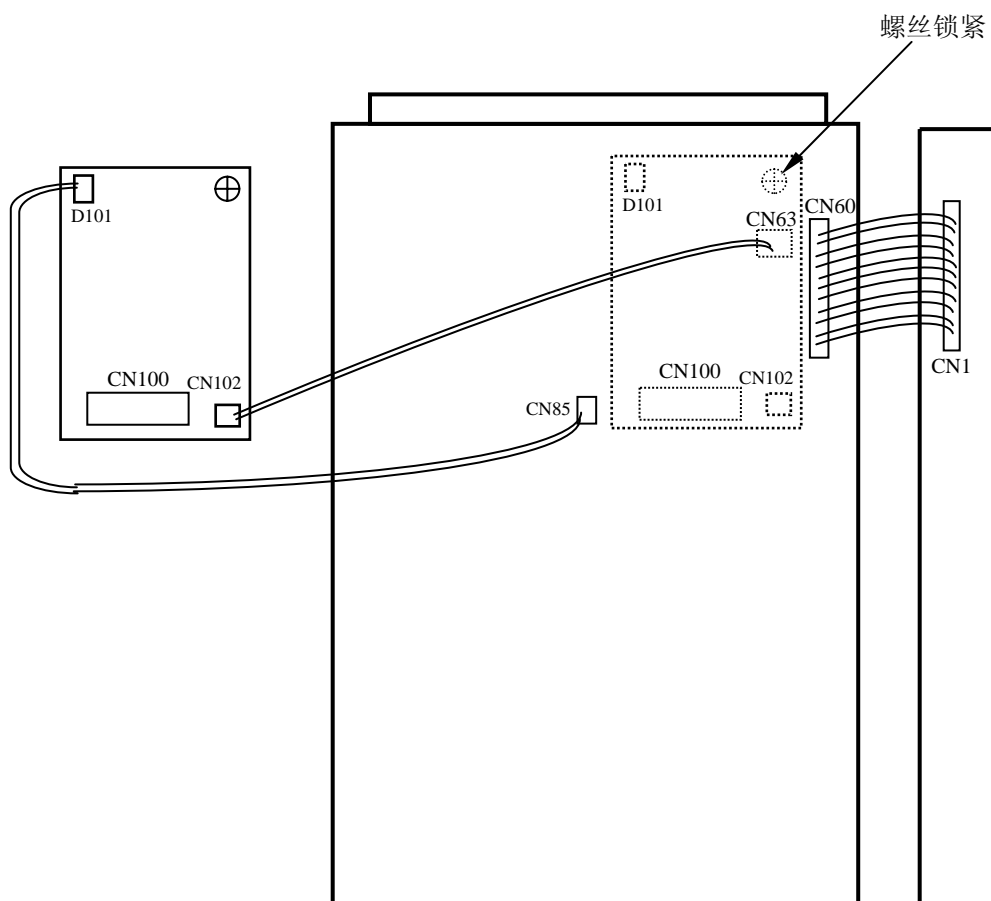

10. 显示器外形图

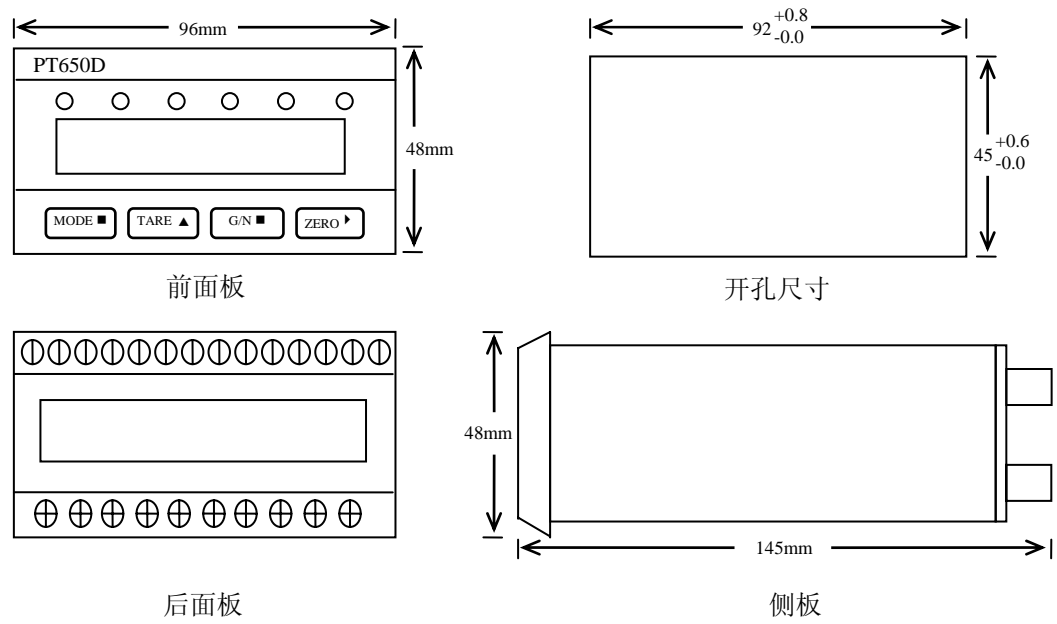

11. 附页


11-1 单一物料配料软件选件

此软件必须在出厂前选购，否则没有此功能.


每按一次 **ZERO** 键，可从低位逐次累加向高位转换 (从 10^0 位到 10^4 位)
当设定 10^0 位或 10^1 位时，与分度间距或倍数无关.
每按一次 **TARE** 键，可从 0 到 9 逐次累加转换.

11-1-1 设置参数步骤


进入单一物料配料设置：先按下 **MODE** 键不放，再按下 **ZERO** 键，2 秒后，显示 "SET".

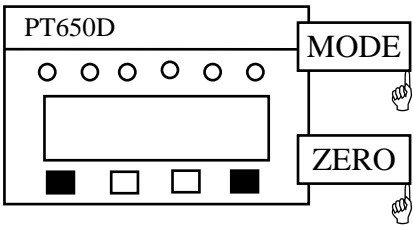


2 秒后

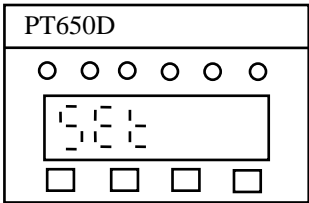


2 秒后

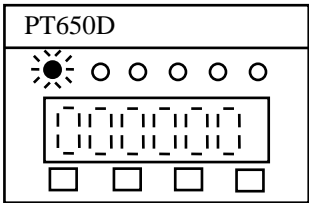

第一步: 最终目标量设定

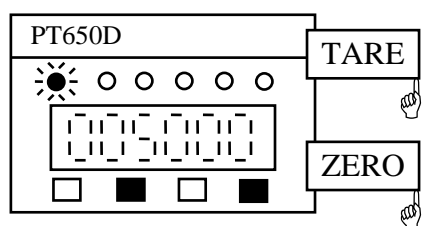


当 "毛重" 指示灯闪动时, 表示现在的设定值是最终目标量, 可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值.

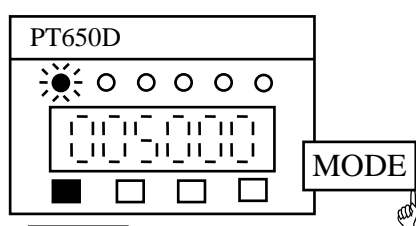


按 **MODE** 键接受该值

第二步: 可选初始值设定 (OP)

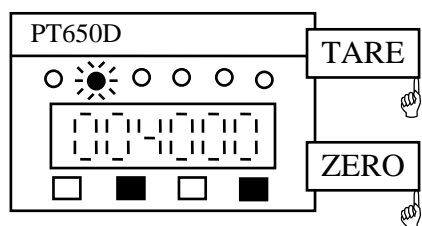


当 "净重" 指示灯闪动时, 表示现在的设定值是可选初始值, 可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值.

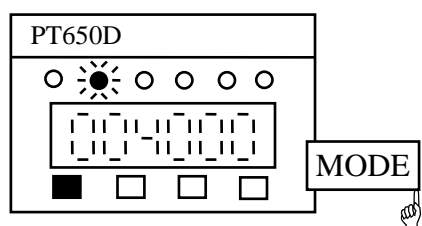


按 **MODE** 键接受该值.

第三步: 初始值设定 (PL)

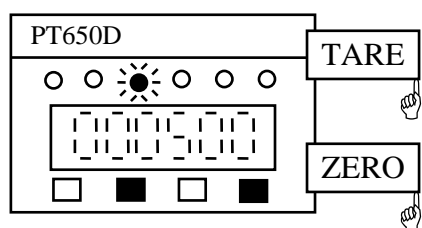


当 "动态" 指示灯闪动时, 表示现在的设定值是初始值, 可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值.

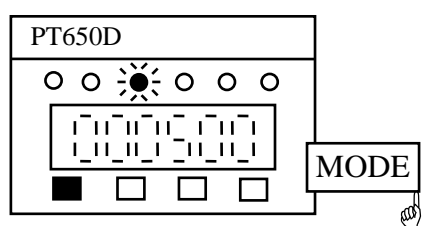


按 **MODE** 键接受该值.

第四步: 过冲量设定 (FF)

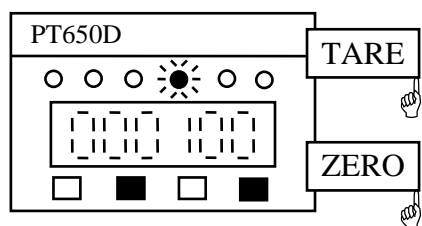


当 "零点" 指示灯闪动时, 表示现在的设定值是过冲量值, 可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值.

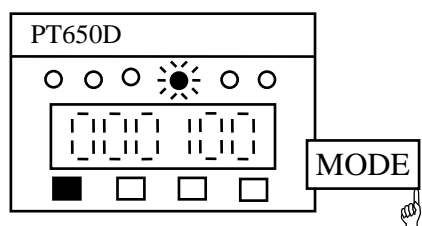


按 **MODE** 键接受该值.

第五步：零位范围设定 (ZB)

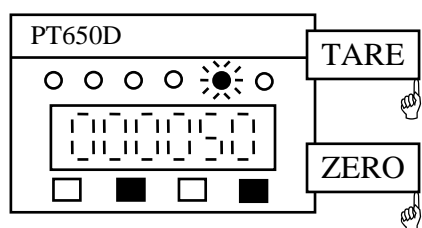


当 "kg" 指示灯闪动时, 表示现在的设定值是零位范围, 可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值.

注: 零位范围共3位数字且和上述设定无关联.

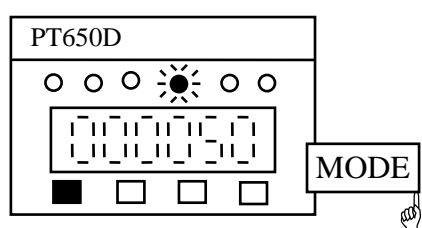

按 **MODE** 键接受该值.

第六步：退出单一物料配料设置

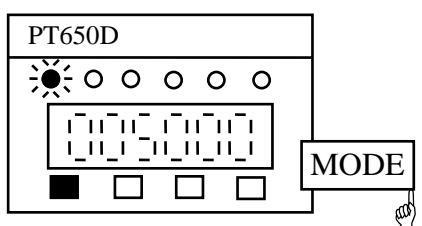

按 **MODE** 键便能退出比较设置.

如果不能退出单一物料配料设置, 便须要检查设置条件是否符合:

最终目标量 > 可选初始值 > 初始值 > 过冲量, 再按 **MODE** 键由

第一步至第五步重新设定. 零位范围可任意设定.

当净重 \leq 零位范围时, ZB 输出导通.

当零位范围 < 净重 < 可选初始值时, 无输出导通.


当可选初始值 \leq 净重 < (最终目标量 - 初始值)时, OP 输出导通.

当(最终目标量 - 初始值) \leq 净重 < (最终目标量 - 过冲量)时, OP 和 PL 输出导通.

当(最终目标量 - 过冲量) \leq 净重时, OP, PL 和 FF 输出导通.

11-1-2 经由 RS485/RS232 设定单一物料配料值(配 RS232 或 RS485 有此功能)

PT650D 亦可经由 RS232/RS485 口设定单一物料配料值，在正常称重状态下，从 RS232 口设定，输入 “SET<CR><LF>” 指令，显示出现 “SET”.
从 RS485 口设定，则需输入 “<ENQ>IDXX<CR><LF>”指令，仪表送回 “<ACK>XX<CR><LF>”，再输入 “SET<CR><LF>” 指令，仪表显示 “SET”.

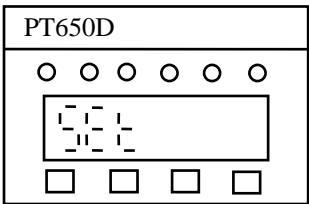

输入指令	PT650D 输出
<ENQ>IDXX<CR><LF> (RS485)	<ACK>XX<CR><LF> (RS485)
SET<CR><LF>	FINAL 12340<CR><LF>
第一步: 设定最终目标量	
11200<CR><LF>	FINAL 11200<CR><LF>
按 N 可跳下一步	
N<CR><LF>	OP. PRE 200<CR><LF>
第二步: 设定可选初始值 (OP)	
250<CR><LF>	OP. PRE 250<CR><LF>
按 N 可跳下一步	
N<CR><LF>	PRELIM 180<CR><LF>
第三步: 设定初始值 (PL)	
200<CR><LF>	PRELIM 200<CR><LF>
按 N 可跳下一步	
N<CR><LF>	FREE FALL 50<CR><LF>
第四步: 设定过冲量值 (FF)	
30<CR><LF>	FREE FALL 30<CR><LF>
按 N 可跳下一步	
N<CR><LF>	ZERO BAND 55<CR><LF>
第五步: 设定零位范围 (ZB)	
35<CR><LF>	ZERO BAND 35<CR><LF>
按 N 可跳下一步	

N<CR><LF>

FINAL11200<CR><LF>


如果出现 ERROR, 便须要检查设置条件是否符合:
最终目标量>可选初始值>初始值>过冲量, 零位范围可任意设定, 再按
N<CR><LF> 由第一步至第五步从新输入设定值.

第六步: 退出单一物料配料设定


按 R 可回到称重状态

R<CR><LF>YES<CR><LF>


- 例:
- 目标量 = 1000
 - 可选初始值(OP) = 500
 - 初始值(PL) = 200
 - 过冲量(FF) = 100
 - 零位范围(ZB) = 50

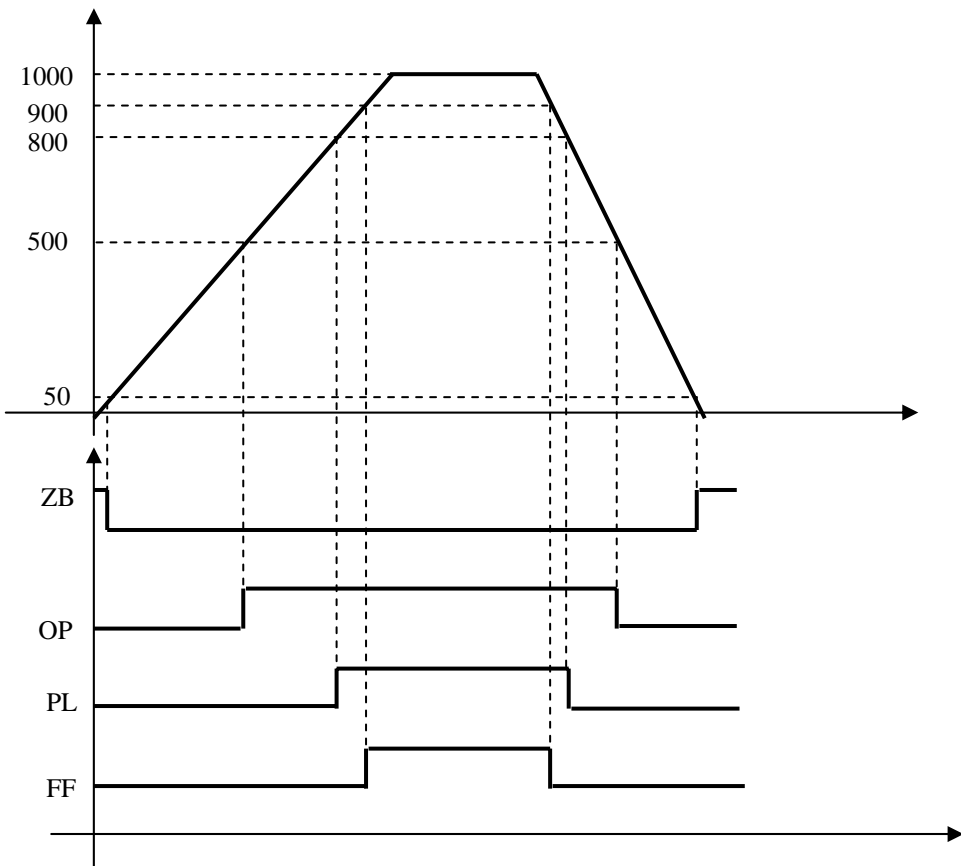


11-1-3 控制输出说明

 

OP(=HH) 可选初始值
PL(=HI) 初始值
FF(=LO) 过冲量
ZB(=LL) 零位范围
EMTR COM OP, PL, FF, ZB 的共点

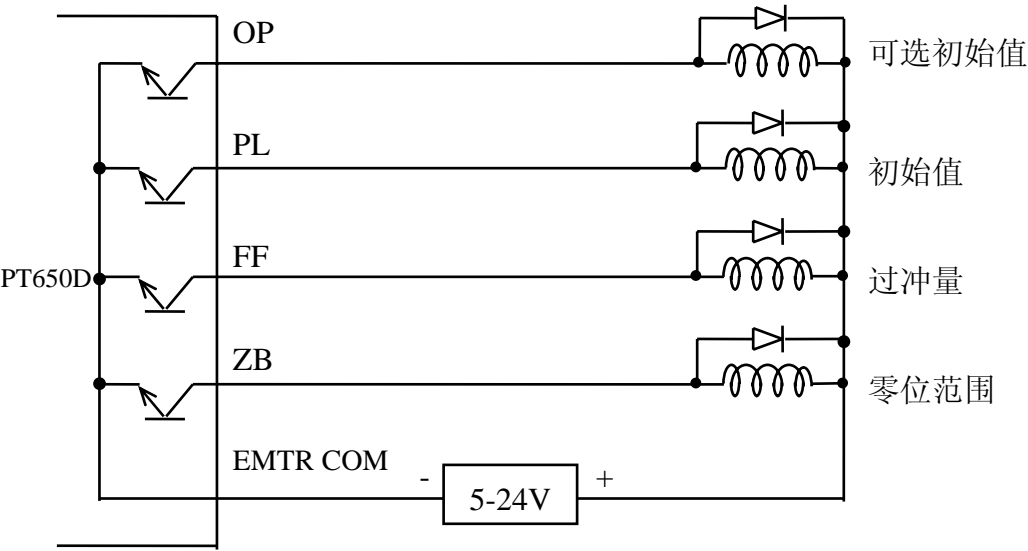

11-2 PT650D 110V 与 220V 的设定

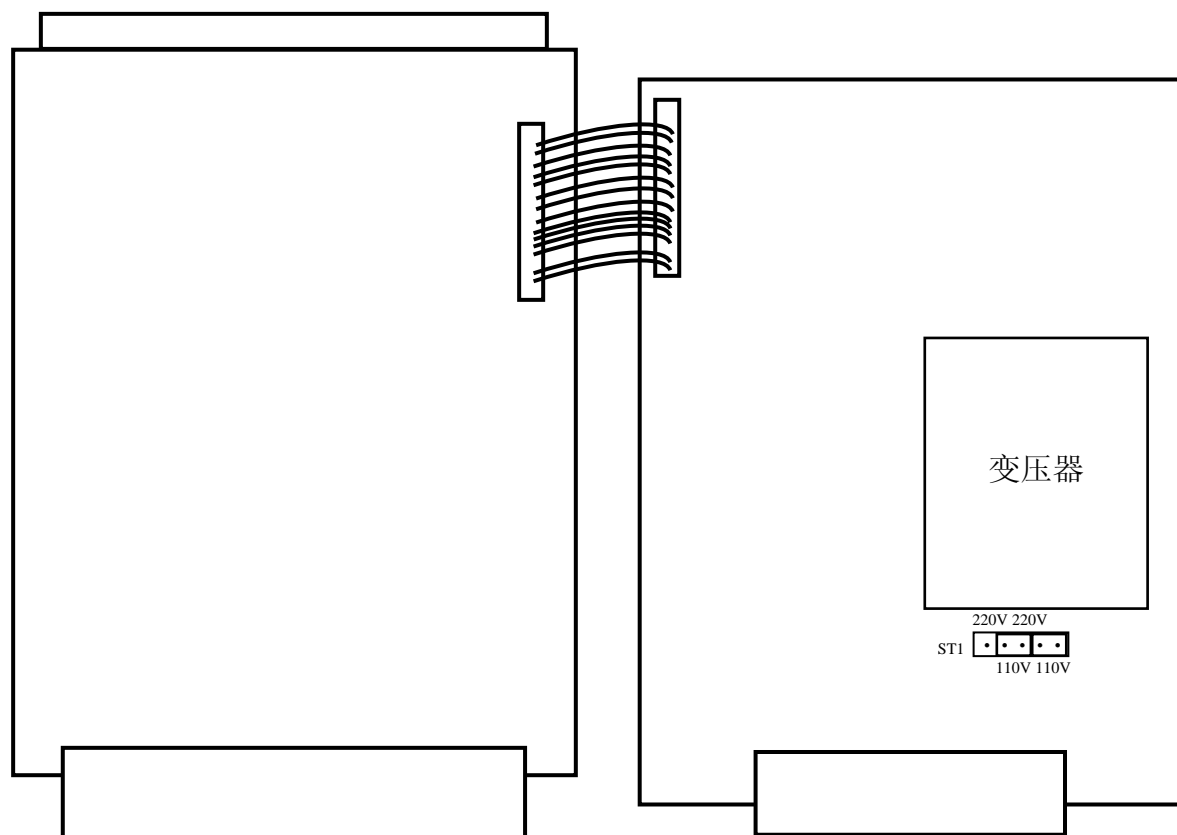

- **220V 的设定:**

ST1 的跳接线插在 “220V” 位置

- **110V 的设定:**

ST1 的跳接线插在 “110V” 位置

11-3 标准 ASCII 码一览表

字元	十六进位码	十进位码	制定名称及其意义	
^@	00	00	NUL	空字符
^A	01	01	SOH	标题开始符
^B	02	02	STX	正文开始符
^C	03	03	ETX	正文结束符
^D	04	04	EOT	传送结束符
^E	05	05	ENQ	询问符
^F	06	06	ACK	确认符
^G	07	07	BEL	报警符
^H	08	08	BS	退格符
^I	09	09	TAB	制表符
^J	0A	10	LF	换行符
^K	0B	11	VT	纵向制表符
^L	0C	12	FF	换页符
^M	0D	13	CR	回车符
^N	0E	14	SO	移出字符
^O	0F	15	SI	移入字符
^P	10	16	DLE	数据通讯换码符
^Q	11	17	DC1	设备控制 1 符
^R	12	18	DC2	设备控制 2 符
^S	13	19	DC3	设备控制 3 符
^T	14	20	DC4	设备控制 4 符
^U	15	21	NAK	否定符
^V	16	22	SYN	同步符
^W	17	23	ETB	转输块结束符
^X	18	24	CAN	取消符
^Y	19	25	EM	媒体结束符
^Z	1A	26	SUB	置换符
^[1B	27	ESC	换码符
^\	1C	28	FS	表分隔符
^]	1D	29	GS	组分分隔符
^^	1E	30	RS	记录分隔符
^_	1F	31	US	单元分隔符

11-4 PT650D 功能一览表

功 能			客户记录
功能编号	功能说明	出厂设定	
F0 (0)	退出设定	F0 = 0	
F1 (0 - 1)	零位跟踪时间	F1 = 0 无跟踪	
F2 (0 - 2)	零位跟踪范围	F2 = 1 2位分度间距	
F3 (0 - 3)	动态检测	F3 = 1 3位显示分度间距/秒	
F4 (0 - 5)	位数或小数点选择	F4 = 1 设小数位	
F5 (0 - 2)	分度间距	F5 = 0 1分度间距	
F6 (0 - 21)	最大量程	F6 = 11 10000	
F7 (0 - 3)	波特率	F7 = 2 9600波特率	
F8 (0 - 1)	RS232/RS485输出方式	F8 = 1 指令状态	
F9 (0 - 1)	单位	F9 = 0 公斤	
F10 (0 - 9)	置零范围	F10 = 3 4%	
F11 (0 - 9)	数字滤波	F11 = 0 0	
F12 (0 - 4)	显示更新速率	F12 = 4 20次/秒	
F13 (0 - 7)	BCD输出速率	F13 = 6 100次/秒	
F14 (00 - 99)	RS485专用地址	F14 = 01 01	
F15 (0 - 6)	峰值保持	F15 = 0 无峰值保持	
F16 (0 - 8)	输入1功能	F16 = 0 允许功能设定	
F17 (0 - 8)	输入2功能	F17 = 1 归零	
F18 (0 - 8)	输入3功能	F18 = 2 去皮	
F19 (0 - 2)	比较条件	F19 = 0 毛重	

== 目 录 ==

1. 概述.....	1
1-1 简介.....	1
1-2 有关术语.....	1
1-3 特点.....	2
2. 技术规格.....	3
2-1 一般规格.....	3
2-2 数字部份.....	3
2-3 模拟部份.....	3
2-4 串行 RS232/RS485 资料输出接口(选配件).....	4
2-5 高低限位输出接口(选配件).....	6
2-6 BCD 输出接口(选配件).....	6
2-7 模拟输出接口(选配件)	6
2-8 输入接口	6
3. 操作.....	7
3-1 一般说明.....	7
3-2 称重显示器输入灵敏度.....	7
3-3 传感器与显示器之连接法.....	8
4. 显示器及按键说明.....	9
4-1 显示器.....	9
4-2 前面板说明.....	9
4-3 后面板说明.....	10
5. 功能设置.....	11
5-1 参数设定.....	11
5-2 经 RS232/RS485 接口设定功能.....	17

6. 调校.....	21
6-1 在秤量间距设定时.....	21
6-2 设置步骤.....	21
6-3 调校错误讯息.....	25
6-4 经由 RS232/RS485 接口调校.....	26
7. 显示值和输出值.....	29
8. 比较量设置.....	30
8-1 设置参数步骤.....	30
8-2 经由 RS485/RS232 设置比较值.....	35
9. 输出/输入.....	37
9-1 高低限位控制输出(选配件接口).....	37
9-2 输入.....	40
9-3 RS232/RS485 输出(选配件接口).....	41
9-4 BCD 资料输出接口板(选配件接口).....	45
9-5 模拟输出接口板(选配件接口).....	47
10. 显示器外形图.....	49
11. 附页.....	50
11-1 单一物料配料软件选件.....	50
11-2 PT650D 110V与220V的设定.....	57
11-3 标准 ASCII 码一览表.....	58
11-4 PT650D 功能一览表.....	59

注: 本公司保留对此产品进行修改和改进的权力, 因此, 技术上的改进, 恕不另行通知.

PT650D

称 重 显 示 器

INSTRUCTION MANUAL

使用说明书

2002年版



志 美 电 子 有 限 公 司

香港九龙荔枝角青山道 500 号
百美工业大厦 13 字楼 D 室
电话: 2744 4419 传真: 2744 2060
电子邮件: sales@chimei.com.hk
网址: <http://www.chimei.com.hk>